

**การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีทองอิเล็กทรอนิกส์**

**นางสาวอรุษา ทิมทอง**

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2552

**The Quality Management In Chromium Plating Production Process:  
A Case Study of Sritong Electro Chemical Limited Partnership**

**Miss Ornusa Thimthong**

**An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for  
the Degree of Master of Business Administration**


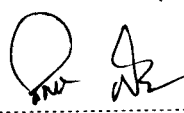
**School of Management Science**

**Sukhothai Thammathirat Open University**


**2009**

หัวข้อการศึกษา ค้นคว้าอิสระ      การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีทองอิเล็กทรอนิกส์  
ชื่อและนามสกุล      นางสาวอรุษา ทิมทอง  
แขนงวิชา      บริหารธุรกิจ  
สาขาวิชา      วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
อาจารย์ที่ปรึกษา      รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั้งโพธิ์สุวรรณ

คณะกรรมการสอบการศึกษา ค้นคว้าอิสระ ได้ให้ความเห็นชอบการศึกษา ค้นคว้าอิสระ  
ฉบับนี้แล้ว

  
..... ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์สุวีณา ตั้งโพธิ์สุวรรณ)  
  
..... กรรมการ  
(รองศาสตราจารย์จัตราชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ อนุมัติให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
แขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  
.....  
(รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ)  
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
วันที่ ๕ เดือน ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓

**ชื่อการศึกษา** คั่นคว่ำอิสระ การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม  
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีทองอีเล็กโทรเคมีเคิล  
**ผู้ศึกษา** นางสาวอรุษา ทิมทอง ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
**อาจารย์ที่ปรึกษา** รองศาสตราจารย์สุวิณา ตั้งโพธิ์สุวรรณ ปีการศึกษา 2552

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ  
(2) หาวิธีลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ

วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรคือ ฝ้ากระจกรถยนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 รวม 6 เดือน มีจำนวนฝ้ากระจกรถยนต์เท่ากับ 12,073 ชิ้นใช้เครื่องมือแผ่นตรวจสอบในการบันทึกข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลลักษณะฝ้ากระจกเสียมาจัดทำเป็นกราฟและแผนผังพาเรโตจะได้ชิ้นงานผิวไม่เรียบเป็นสาเหตุหลัก นำปัญหาสาเหตุผิวไม่เรียบที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ด้วยแผนผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา และวาง วาง วาง ทำการทดลองแก้ปัญหาผิวไม่เรียบในบ่อชุบคอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง บ่อชุบอีเล็กโทรเลส นิกเกิล และบ่อกัดเอ็ทซึ่ง

ผลการวิจัย พบว่า (1) สาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบมาจากตำแหน่งท่อลมในบ่อชุบคอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง (2) วิธีลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบทำได้โดยปรับระยะท่อลมช่อง 2-7 ตามต้นแบบช่อง 1 สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานชุบผิวไม่เรียบได้

**คำสำคัญ** การจัดการคุณภาพ กระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
ศรีทองอีเล็กโทรเคมีเคิล

## กิตติกรรมประกาศ

การทำค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ สุวีณา ตั้งโพธิ์สุวรรณ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและติดตามการทำค้นคว้าอิสระในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมานับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณ คุณจุฬารัตน์ จำใจ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค หจก. ศรีทองอีเล็กโทรเคมีเคิลท์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณ คุณสุรชนาภา เพ็ชรสวัสดิ์ ที่เสียสละเวลาและเป็นกำลังใจ สนับสนุนช่วยเหลือ ตลอดจนพี่ๆ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนนักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยเสมอมา

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน อำนวยความสะดวก แก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

อรอุษา ทิมทอง

ตุลาคม 2552

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย .....	ง
กิตติกรรมประกาศ .....	จ
สารบัญตาราง .....	ช
สารบัญภาพ .....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ .....	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย .....	2
ขอบเขตของการวิจัย .....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ .....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	3
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง .....	4
ผ่านตรวจสอบ .....	4
กราฟ .....	6
แผนผังพาเรโต .....	7
แผนผังแสดงเหตุและผล .....	8
WHY WHY WHY .....	10
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย .....	14
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง .....	14
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .....	14
การเก็บรวบรวมข้อมูล .....	14
การวิเคราะห์ข้อมูล .....	28

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .....	33
สถานภาพของประชากร .....	33
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .....	34
ข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง .....	54
บทที่ 5 สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .....	57
สรุปการวิจัย .....	57
อภิปรายผล .....	58
ข้อเสนอแนะ .....	58
บรรณานุกรม .....	59
ประวัติผู้ศึกษา .....	61

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1	ลักษณะของแผ่นตรวจสอบ ..... 5
ตารางที่ 2.2	ประเภทของกราฟ ..... 6
ตารางที่ 2.3	ตัวอย่างการเก็บข้อมูล ..... 8
ตารางที่ 3.1	รายงานผลการผลิตเดือนมกราคม ..... 16
ตารางที่ 3.2	รายงานผลการผลิตเดือนกุมภาพันธ์ ..... 17
ตารางที่ 3.3	รายงานผลการผลิตเดือนมีนาคม ..... 18
ตารางที่ 3.4	ปัญหาชิ้นงานเดือนมกราคม ..... 20
ตารางที่ 3.5	ปัญหาชิ้นงานเดือนกุมภาพันธ์ ..... 21
ตารางที่ 3.6	ปัญหาชิ้นงานเดือนมีนาคม ..... 22
ตารางที่ 3.7	ผลรวมปัญหาชิ้นงานเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ..... 23
ตารางที่ 3.8	ระยะห่างของท่อลมของบ่อ ..... 30
ตารางที่ 3.9	การเก็บค่า CR 3 <sup>++</sup> ..... 31
ตารางที่ 4.1	ผลการทดลองการใช้จิกสันจับชิ้นงาน ..... 34
ตารางที่ 4.2	ผลการทดลองการเพิ่มแรงลม ..... 35
ตารางที่ 4.3	ผลการทดลองการลดแรงลม ..... 35
ตารางที่ 4.4	ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 1-7 ..... 36
ตารางที่ 4.5	ผลการทดลองการหาค่าแหน่งท่อลมในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 1 ..... 37
ตารางที่ 4.6	ผลการทดลองการหาค่าแหน่งในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 2 ..... 37
ตารางที่ 4.7	ผลการทดลองการหาค่าแหน่งในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 3 ..... 38
ตารางที่ 4.8	ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง หลังทำการปรับ ระยะท่อลมช่องที่ 2 ..... 39



## สารบัญตาราง (ต่อ)

	หน้า
ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 1 .....	39
ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 2 .....	40
ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 3 .....	40
ตารางที่ 4.12 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 1-7 หลังทำการปรับ ระยะท่อลมช่อง 3 และ 4 .....	41
ตารางที่ 4.13 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 1 .....	42
ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 2 .....	42
ตารางที่ 4.15 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 3 .....	43
ตารางที่ 4.16 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 1-7 หลังทำการปรับ ระยะท่อลม ช่องที่ 5-7 .....	43
ตารางที่ 4.17 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 5-7 ครั้งที่ 1 .....	44
ตารางที่ 4.18 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 5-7 ครั้งที่ 2 .....	44
ตารางที่ 4.19 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 5-7 ครั้งที่ 3 .....	45
ตารางที่ 4.20 ผลการทดลอง ระบบการกรองน้ำยา Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทรเลส นิกเกิล) .....	45
ตารางที่ 4.21 ค่า $Cr_3^{++}$ (โครเมียม 3 บวก บวก) ในบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) .....	46
ตารางที่ 4.22 รายงานผลการผลิตเดือนเมษายน .....	48
ตารางที่ 4.23 รายงานผลการผลิตเดือนพฤษภาคม .....	49
ตารางที่ 4.24 รายงานผลการผลิตเดือนมิถุนายน .....	50
ตารางที่ 4.25 ปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน .....	51
ตารางที่ 4.26 ปัญหาชิ้นงานเดือนพฤษภาคม .....	52
ตารางที่ 4.27 ปัญหาชิ้นงานเดือนมิถุนายน .....	53
ตารางที่ 4.28 ผลรวมปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน .....	54

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 แผนผังพาเรโต .....	8
ภาพที่ 2.2 การอ่านผังก้างปลา .....	9
ภาพที่ 2.3 วิธีการวิเคราะห์ WHY WHY WHY .....	10
ภาพที่ 2.4 วิธีการมองปัญหา .....	12
ภาพที่ 2.5 การมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี .....	12
ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหาผิวงานชุบไม่เรียบ .....	16
ภาพที่ 3.2 แผนผังพาเรโตแสดงปัญหาชิ้นงานเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม .....	24
ภาพที่ 3.3 แผนผังก้างปลา .....	25
ภาพที่ 3.4 WHY WHY WHY .....	27
ภาพที่ 3.5 ลักษณะจิกจับชิ้นงานเมื่ออยู่ในบ่อชุบ .....	28
ภาพที่ 3.6 ระยะห่างระหว่างช่องลมกับจุดกึ่งกลางบ่อเมื่อมองจากมุมด้านบนของบ่อ .....	29
ภาพที่ 4.1 แผนผังพาเรโตแสดงปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน .....	55

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ธุรกิจกระบวนการชุบโครเมียมบนพื้นผิวพลาสติก เป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตอย่างก้าวหน้าสามารถทำรายได้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอดีตนั้นยังมีคู่แข่งชั้นน้อยรายคนยังขาดความรู้ความสามารถรวมถึงยังขาดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิต การใช้เหล็กในการเป็นส่วนประกอบในการผลิตชิ้นส่วนงานต่างๆ มีราคาแพงและบางส่วนของชิ้นงานนั้นไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความคงทนถาวรมากนัก ชิ้นส่วนพลาสติกชุบโครเมียมจึงเข้ามาแทนที่เหล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถทดแทนชิ้นงานเหล็กในด้านความสวยงาม และในปัจจุบันความก้าวหน้าในการผลิตมีมากขึ้น มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตนำเข้าจากต่างประเทศ คนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ มีประสบการณ์จากสิ่งที่ผ่านมามากขึ้น ทำให้เกิดความแข่งขันในการทำธุรกิจกระบวนการชุบโครเมียม ซึ่งปัจจุบันนั้นมีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนงานชุบโครเมียมมากรายทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการเลือกโรงงานในการผลิตมากขึ้น

จากการที่ผู้ซื้อมีส่วนสำคัญในการเลือกโรงงานในการผลิตนั้น สิ่งสำคัญที่จะทำให้โรงงานสามารถต่อสู้แข่งขันได้กับคู่แข่งรายอื่นคือ การลดราคา การมีต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อที่จะสามารถต่อสู้แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้เมื่อขายสินค้าในปริมาณที่เท่ากัน แต่ราคาที่ผลิตให้กับลูกค้ามันต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนั้นมีปัจจัยที่สำคัญอยู่หลายประการ เช่น การลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบ การควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นต้น

ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษา การลดของเสียที่ขึ้นจากการผลิตในกระบวนการชุบโครเมียม ซึ่งผลของการวิจัยนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางที่ดีแก่ผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมประเภทนี้ ในการปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนให้สามารถต่อสู้แข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้ต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ

2.2 เพื่อหาวิธีลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ โดยการใช้เครื่องมือแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY

## 3. ขอบเขตของการวิจัย

3.1 ศึกษาการลดของเสียผิวไม่เรียบของฝากระจกรถยนต์ที่เข้าสู่กระบวนการชุบโครเมียมใน หจก. ศรีทองอีเล็กโทรเคมีเคิล

3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์การลดของเสียผิวไม่เรียบของฝากระจกรถยนต์ เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2552

## 4. นิยามศัพท์เฉพาะ

4.1 กระบวนการชุบโครเมียมคือ การชุบโครเมียมบนพลาสติกประเภท ABS โดยใช้โปรแกรม PLC ควบคุมการชุบโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมปัจจัยการชุบ เช่น เวลาในการชุบ ให้คงที่ สม่ำเสมอการชุบโครเมียมโดยทั่วไปคือ การชุบทองแดง (Bright Copper) ชุบนิกเกิล (Bright Nickel) และชุบโครเมียม (Chromium) ตามลำดับ

4.2 น้ำยาในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) คือ กระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานชุบพลาสติก เป็นการเคลือบผิวพลาสติกบางๆ เพื่อให้พลาสติกสามารถนำไฟฟ้าได้

4.3 น้ำยาในบ่อชุบ Electroless Nickel (EN) คือ กระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานชุบพลาสติก ปกติพลาสติกจะเป็นสิ่งที่ไม่นำไฟฟ้า จะต้องทำให้พลาสติกนั้นสามารถนำไฟฟ้าให้ได้ เพื่อดำเนินการในลำดับขั้นตอนต่อไปของกระบวนการชุบโครเมียม จึงต้องมีการชุบ Electroless Nickel (EN) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำให้ Nickel มาติดบนพื้นผิวพลาสติกบางๆ เพื่อให้พลาสติกนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้

4.4 น้ำยาในบ่อกัด Etching คือ การทำให้ผิวชิ้นงานพลาสติกมีลักษณะเป็นรูพรุน เพื่อเตรียมผิวสำหรับชุบชิ้นงาน

4.5 จีคือ อุปกรณ์ในการจับชิ้นงานเพื่อยึดชิ้นงานให้แน่น เพื่อนำชิ้นงานไปชุบในกระบวนการชุบโครเมียม

## 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 5.1 ลดต้นทุนวัตถุดิบที่สิ้นเปลืองในกระบวนการชุบโครเมียม
- 5.2 ใช้เป็นแนวทางในการผลิตชิ้นส่วนงานต่างๆ ในครั้งต่อไป
- 5.3 สามารถทำให้แข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งทางธุรกิจได้

## 1.2 ประเภทของแผ่นตรวจสอบ

### ตารางที่ 2.1 ลักษณะของแผ่นตรวจสอบ

ลักษณะของแผ่นตรวจสอบ	วัตถุประสงค์	การนำไปใช้
กระดาษเปล่า	ข้อมูลทั่วไป	ใช้บันทึกเท่านั้นไม่นำไปวิเคราะห์ต่อ
ตารางความถี่	นับจำนวนคำหนิ	ใช้จำแนกข้อมูลเพื่อนำไปทำแผนผังกราฟ
ตารางการทำเครื่องหมาย	ทำเครื่องหมายแทนการเขียน	ใช้จำแนกข้อมูล ทำผังพาเรโตหรือกราฟ
ตารางแบบสอบถาม	สอบถามข้อคิดเห็น	หาความถี่ ทำผังพาเรโต
ตารางแบบอื่นๆ	การตรวจสอบเฉพาะเรื่อง	ใช้ตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง เช่น แบบสอบถามสำหรับเลือกเมนูอาหาร



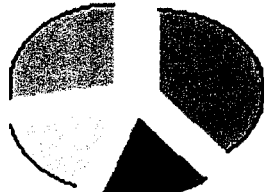
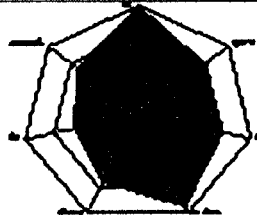
### 1.3 ขั้นตอนการออกแบบแผ่นตรวจสอบ

- 1.3.1 กำหนดวัตถุประสงค์และตั้งชื่อแผ่นตรวจสอบ
- 1.3.2 กำหนดปัจจัย (4M)
- 1.3.3 ทดลองออกแบบ กำหนดสัญลักษณ์
- 1.3.4 ทดลองนำไปใช้เก็บข้อมูล
- 1.3.5 ปรับปรุงแก้ไข ทดลองเก็บ
- 1.3.6 กำหนดการใช้แผ่นตรวจสอบ (5W 1H)
- 1.3.7 นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุป
- 1.3.8 แบบฟอร์มข้อมูลดิบ และแบบฟอร์มสรุป

## 2. กราฟ (Graph)

กราฟ คือ แผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล ใช้ในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ผลของข้อมูลดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ง่ายและสะดวกต่อการสื่อความหมาย และความเข้าใจ การแสดงข้อมูลด้วยกราฟมีหลายวิธี เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น และกราฟวงกลม

### ตารางที่ 2.2 ประเภทของกราฟ

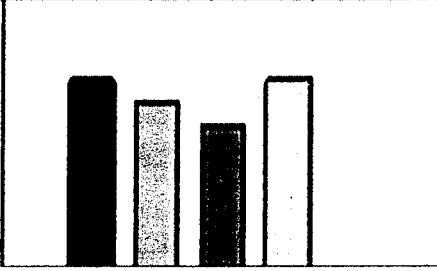ประเภทของกราฟ	ลักษณะเฉพาะ
 <p>กราฟแท่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้เมื่อมีข้อมูลมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ข้อมูล โดยใช้ในการเปรียบเทียบที่พื้นที่ของกราฟ</li> <li>- ไม่เหมาะสมที่จะใช้ดูแนวโน้มในระยะยาว แต่เหมาะสำหรับข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา</li> </ul>
 <p>กราฟเส้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้สำหรับดูแนวโน้ม การพยากรณ์ในอนาคต หรือทำนายผลจากข้อมูลในอดีตได้</li> <li>- ใช้ในการควบคุมแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</li> </ul>
 <p>กราฟวงกลม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ของกราฟเท่ากับ 100% แต่ละส่วนที่แบ่งออกมาจะแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วน ในแต่ละส่วนประกอบของข้อมูลว่าเป็นกี่ส่วนขององค์ประกอบทั้งหมด</li> </ul>
 <p>กราฟแมงมุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกราฟรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบปริมาณความมากมายของแต่ละส่วน โดยกำหนดตำแหน่งจุดลงในแต่ละส่วน</li> <li>- แกนของกราฟ ใช้เปรียบเทียบก่อน-หลังการปรับปรุง หรือเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป</li> </ul>

### 3. แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) (ปัญหา คำพยา: 2550)

เป็นแผนภูมิแท่งที่ได้ชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี Wilfredo Pareto ที่นำข้อมูลการแจกแจงของปัญหา แล้วมาแสดงโดยเรียงลำดับความถี่มากไปหาความถี่น้อย แผนผังพาเรโตใช้เรียงลำดับความสำคัญของปัญหา นอกจากนั้นแผนภูมิพาเรโตยังแสดงถึงการตรวจพบปัญหาและความถี่ของการเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน ในการใช้แผนภูมิเพื่อเลือกแก้ปัญหา อาจเลือกแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดหรือลำดับรองลงมาก็ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

#### 3.1 การใช้แผนผังพาเรโต

3.1.1 เมื่อต้องการกำหนดสาเหตุที่สำคัญ (Critical Factor) ของปัญหาเพื่อแยกออกจากสาเหตุอื่นๆ

3.1.2 เมื่อต้องการยืนยันชั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา โดยเปรียบเทียบ “ก่อนทำ” กับ “หลังทำ”

3.1.3 เมื่อต้องการค้นหาปัญหาและหาคำตอบในการดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหา

#### 3.2 ประโยชน์ของแผนผังพาเรโต


3.2.1 สามารถบ่งชี้ให้เห็นว่าหัวข้อใดเป็นปัญหามากที่สุด

3.2.2 สามารถเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อมีอัตราส่วนเป็นเท่าใดในส่วนทั้งหมด

3.2.3 ใช้กราฟแท่งบ่งชี้ขนาดของปัญหา ทำให้โน้มน้าวใจได้ดี

3.2.4 ไม่ต้องใช้การคำนวณที่ยุ่งยากก็สามารถจัดทำได้และใช้ในการเปรียบเทียบผลได้

3.2.5 ใช้สำหรับการตั้งเป้าหมาย ทั้งตัวเลขและปัญหา

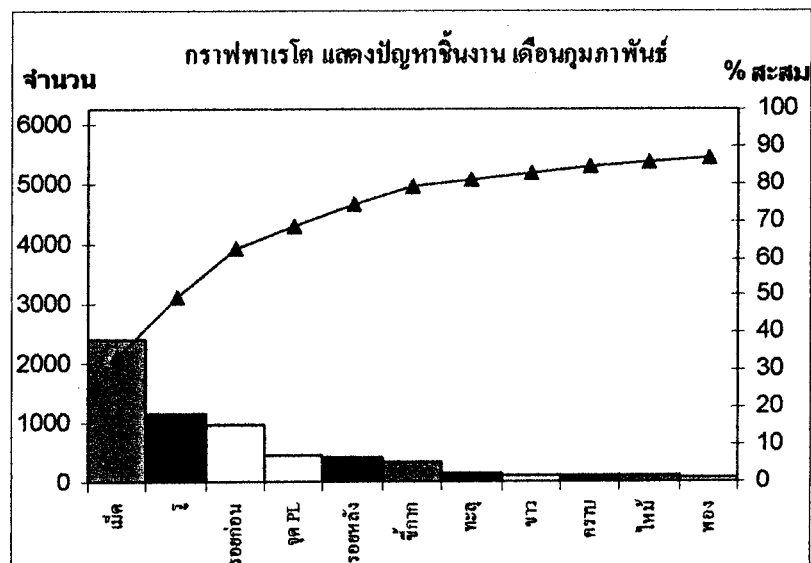

ภาพที่ 2.1 แผนผังพาเรโต



### 3.3 โครงสร้างของแผนผังพารโต

3.3.1 ประกอบด้วยกราฟแท่งและกราฟเส้น

3.3.2 นอกจากแกนในแนวตั้ง (แกน Y) และแกนแนวนอน (แกน X) กราฟพารโต จะมีแกนแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ (%) ของข้อมูลสะสมอยู่ทางด้านขวามือของแผนผังด้วย

3.3.3 ความสูงของแท่งกราฟ จะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จากซ้ายมือไปขวามือ ยกเว้นในกลุ่มข้อมูลที่เป็น “ข้อมูลอื่นๆ” จะนำไปไว้ที่ตำแหน่งสุดท้ายของแกนในแนวนอนเสมอ

### 3.4 ขั้นตอนการสร้างแผนผังพารโต

3.4.1 ตัดสินใจว่าจะศึกษาปัญหาอะไร และต้องการเก็บข้อมูลชนิดไหน

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการเก็บข้อมูล

เลือกปัญหา (แกน Y)	ชนิดข้อมูล (แกน X)
จำนวนเสีย (ชิ้น)	ลักษณะของเสีย
ความถี่ของการเกิด (ครั้ง)	ตำแหน่งของเสีย
มูลค่า	4 M

3.4.2 กำหนดวิธีการเก็บข้อมูลและช่วงเวลาที่ จะทำการเก็บ

3.4.3 ออกแบบแผ่นบันทึก

3.4.4 นำไปเก็บข้อมูล

3.4.5 นำข้อมูลมาสรุปจัดเรียงลำดับ

3.4.6 เขียนแผนผังพารโต

## 4. แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)

มักจะเรียกว่าแผนภูมิก้างปลาตามลักษณะที่มองเห็นหรือแผนภูมิอิชิคาวา ตามชื่อ Kaoru Ishikawa ชาวญี่ปุ่น เป็นแผนภูมิที่แสดงรายการสาเหตุของปัญหา โดยสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของปัญหากับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เส้นแนวนอนแสดงสาเหตุหลักของปัญหา ส่วนเส้นที่แยกจากเส้นแกน แสดงสาเหตุย่อยที่เกิดขึ้น ใช้เพื่อการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาหรือสิ่งที่สนใจ โดยวิธีการระดมสมอง ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแยกแยะ ตรวจสอบสาเหตุของปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา

4.1 การใช้แผนผังสาเหตุและผล

4.1.1 เพื่อต้องการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา

4.1.2 เพื่อต้องการทำการศึกษาทำความเข้าใจกับกระบวนการอื่นหรือกระบวนการของแผนกอื่น

4.1.3 เพื่อต้องการให้เกิดการระดมสมอง ซึ่งช่วยให้ทุกคนให้ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา

4.2 การสร้างผังก้างปลา

4.2.1 กำหนดปัญหาหรืออาการที่จะต้องหาสาเหตุอย่างชัดเจน


4.2.2 กำหนดกลุ่มปัจจัยที่จะทำให้เกิดปัญหานั้นๆ

4.2.3 ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย

4.2.4 หาสาเหตุหลักของปัญหา

4.2.5 จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ

4.2.6 ต้องมีการติดตามผลการแก้ไขในรูปแบบที่เป็นตัวเลขสามารถวัดได้

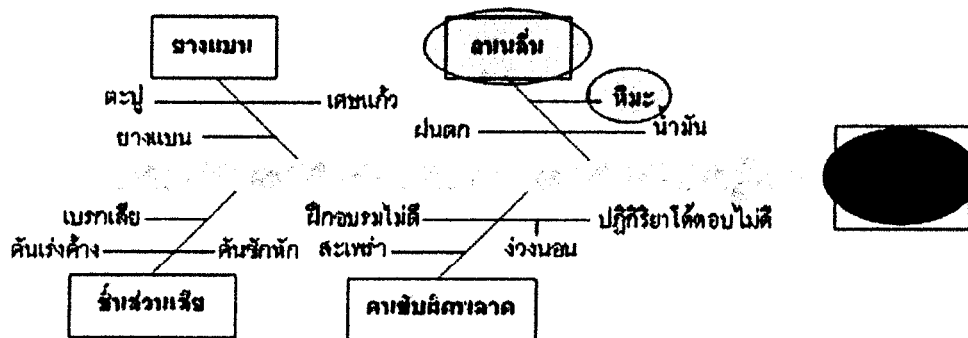

ภาพที่ 2.2 การอ่านผังก้างปลา

4.3 การอ่านผังก้างปลา


4.3.1 หิมะตก ทำให้ถนนลื่น ถนนลื่น ทำให้ควบคุมรถไม่ได้

4.3.2 ควบคุมรถไม่ได้ เนื่องจาก ถนนลื่น ถนนลื่น เนื่องจาก หิมะตก

5. WHY WHY WHY (บัญญัติ นิยมวาส: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ คั่นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2552)

การวิเคราะห์ตามหลักทำไม เป็นเทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่น หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่งไม่ใช่การคิดแบบคาดเดาหรือนั่งเทียน

5.1 วิธีการวิเคราะห์ WHY WHY WHY

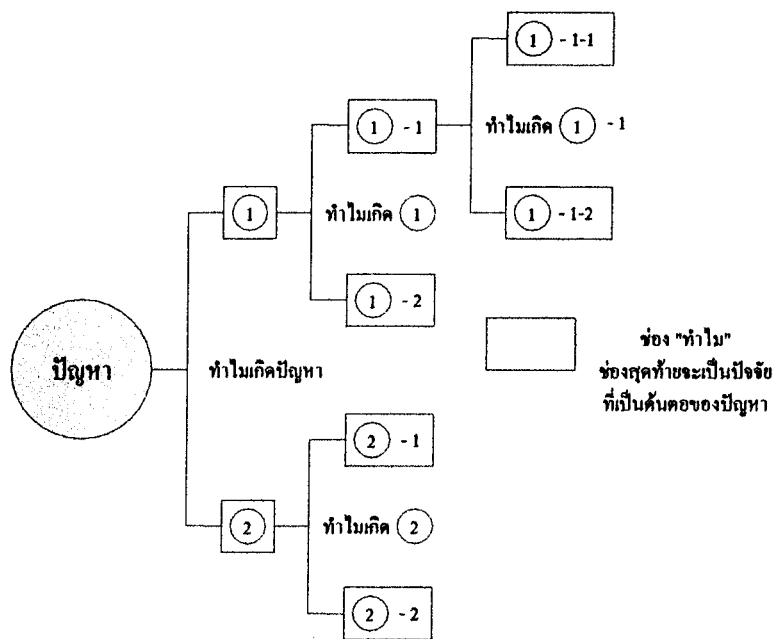

ภาพที่ 2.3 วิธีการวิเคราะห์ WHY WHY WHY

จากรูป เมื่อเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น เราจะมาคิดกันดูว่าอะไรเป็นปัจจัยหรือสาเหตุที่ทำให้มันเกิด โดยการตั้งคำถามว่า “ทำไม” โดยตั้งคำถามไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ปัจจัยที่เป็นต้นตอของปัญหาในช่องสุดท้าย ปัจจัยที่อยู่หลังสุด จะต้องเป็นปัจจัยที่สามารถพลิกกลับกลายเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ (เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก)

5.2 ก่อนการวิเคราะห์ WHY WHY WHY

5.2.1 สะสางปัญหาให้ชัดเจน ยึดกุมข้อเท็จจริงให้มั่น

ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์ปัญหาด้วย WHY WHY WHY จะต้องไปตรวจสอบสถานที่จริง และดูสภาพของจริง อันเป็นที่มาของปัญหาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของปัญหาให้ถูกต้องชัดเจน ถ้าไม่สะสางให้ดี จะทำให้การวิเคราะห์กินวงกว้างเกินไป

และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากเกินไป ถึงแม้ได้ผลการวิเคราะห์ออกมาก็ตาม มาตรการที่ตามมาจะมีมากเกินไปที่จะนำมาปฏิบัติได้

ตัวอย่าง

- อุณหภูมิในเตาไม่เพิ่ม
- อุณหภูมิในเตาไม่เพิ่มถึง 100° C
- อุณหภูมิในเตา ไม่เพิ่มเลย (เท่ากับอุณหภูมิห้อง)
- เกิดของเสียที่ไลน์ A
- มีของเสียเกิดขึ้น 1 ชิ้นต่อการผลิต 100 ชิ้น ในผลิตภัณฑ์ ABC ที่ไลน์ A กระบวนการผลิตที่ 3 ในช่วงฤดูฝน


### 5.2.2 ทำความเข้าใจใน โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่เป็นปัญหา

จะต้องทำการแจกแจงส่วนงานที่เป็นปัญหา ให้ออกมาเป็นไดอะแกรม แสดงความสัมพันธ์ของชิ้นส่วน แสดงความสัมพันธ์ของหน้าที่ แสดงค่าที่ควรจะเป็นของชิ้นส่วนนั้นๆ กับสภาพที่ใช้งานจริง หรือกล่าวได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบ Basic Condition กับ Working Condition ฯลฯ ในกรณีของงานต่างๆ ไป ให้เขียนภาพขั้นตอนหรือการไหลของงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของงานนั้นๆ

### 5.2.3 วิธีการมองปัญหา

#### (1) การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น


แนวทางแรกนั้นเป็นการค้นหาสาเหตุโดยการนึกภาพขึ้นมาในหัวว่าการจะทำให้ดีนั้น จะต้องมียุรูปแบบ ลักษณะ และเงื่อนไขอย่างไร การมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็นคือการเปรียบเทียบวิธีการของตนเองกับสิ่งที่เป็นมาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป “การมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น” เป็นการกำหนดแนวทางในการค้นหาสาเหตุของปัญหาโดยการเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น หลังจากกำหนดแนวทางได้แล้วก็จะตั้งคำถามว่า “ทำไม” ไปเรื่อยๆ เพื่อค้นหาปัจจัยหรือสาเหตุออกมา

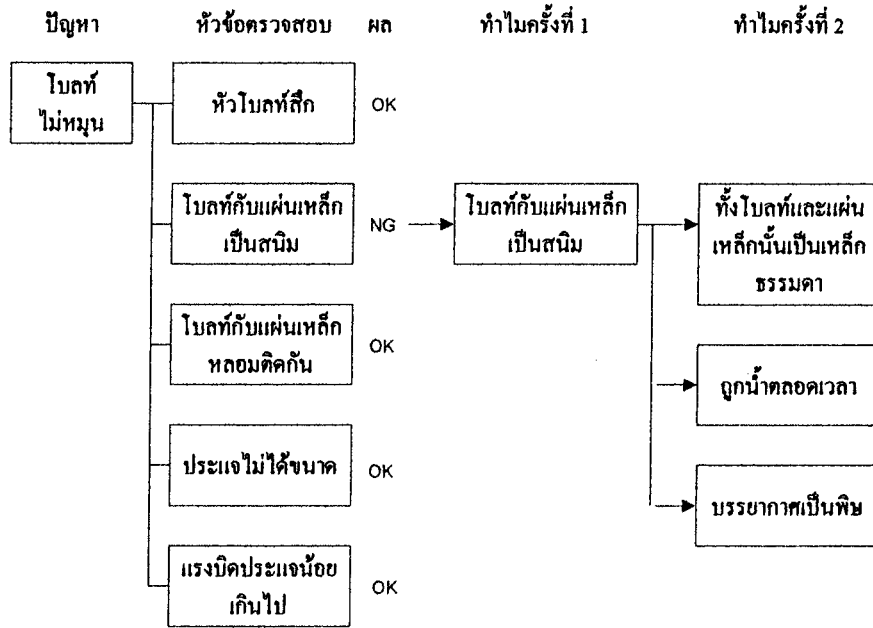

ภาพที่ 2.4 วิธีการมองปัญหา

(2) การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

เป็นการมองปัญหาจากการทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์หรือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักรนั้นๆ

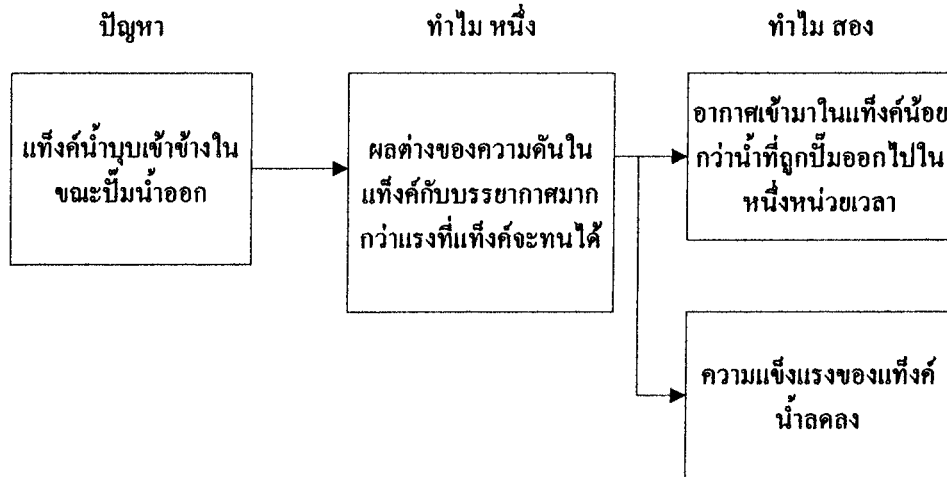

ภาพที่ 2.5 การมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

## บทที่ 2

### วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในการจัดการปัญหาเรื่องคุณภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการใช้แก้ปัญหาทางด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการทำงาน คือ แผนตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือ แผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ถึงสภาพปัจจุบันของปัญหาที่แท้จริง ซึ่งจะสามารถทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนช่วยในการจัดทำมาตรฐานและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

#### 1. แผนตรวจสอบ (Check Sheet)


([http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com\\_content&task=view&id=35&Itemid=42](http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=42))

ค้นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2552)

แผนตรวจสอบ คือ แบบฟอร์มที่มีการออกแบบช่องว่างต่างๆ ไว้เรียบร้อย เพื่อจะใช้ในการบันทึกข้อมูลได้ง่ายและสะดวก ถูกต้อง ไม่ยุ่งยาก ในการออกแบบฟอร์มทุกครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์การใช้งานใบตรวจสอบ เพื่อแสดงผลการเก็บข้อมูลและรูปแบบของการแปรผันของข้อมูล เครื่องมือนี้ใช้ในขั้นเริ่มต้นเพื่อเก็บข้อมูล เมื่อกระบวนการทำงานได้ผลผลิตที่แปรเปลี่ยน ผู้ใช้จะสังเกตผลจากข้อมูลที่เก็บในช่วงเวลาหนึ่ง และใช้เครื่องมือในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบผล

##### 1.1 วัตถุประสงค์ของการออกแบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล

- 1.1.1. เพื่อควบคุมและติดตาม (Monitoring) ผลการดำเนินการผลิต
- 1.1.2. เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
- 1.1.3. เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง

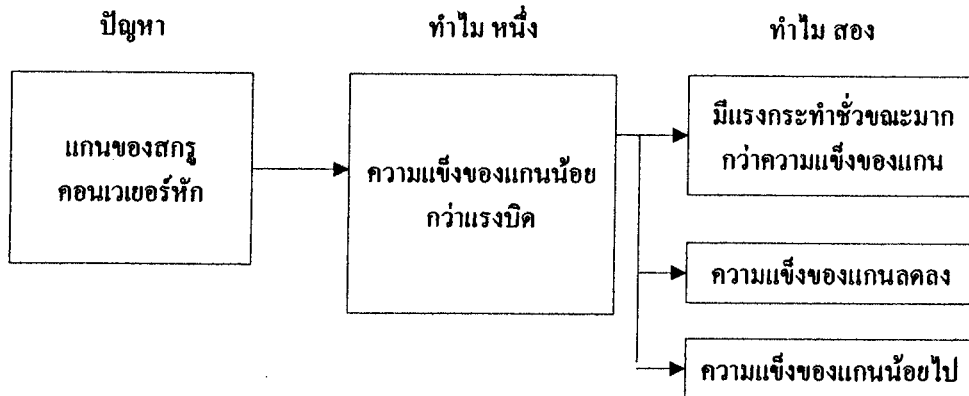

ภาพที่ 2.5 การมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี (ต่อ)

การมองปัญหาทั้งสองแบบมีข้อแตกต่างหรือข้อควรระมัดระวังดังนี้

- ในกรณีที่ปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจได้ไม่ยากนัก หรือมีต้นเหตุของปัญหาเพียง หนึ่งสาเหตุ ควรใช้วิธีการมองปัญหาจากสภาพที่ควรจะเป็น
- ในกรณีที่ปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่สนใจ เกี่ยวข้องกับกลไกที่ค่อนข้างเข้าใจยาก หรือมีต้นเหตุของปัญหาหลายสาเหตุ ควรเลือกใช้วิธีการมองปัญหาจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี

#### 5.2.4 ข้อควรระวังในการทำ WHY WHY WHY

- (1) ข้อความที่ใช้เขียนตรงช่อง “ปัญหา” และช่อง “ทำไม” ต้องให้สั้นและกระชับ
- (2) หลังจากที่ทำ Why-Why Analysis แล้ว จะต้องยืนยันความถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา โดยอ่านย้อนจาก “ทำไม” ช่องสุดท้ายกลับมายังช่อง “ปัญหา”
- (3) ให้ถามว่า “ทำไม” ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบปัจจัยหรือสาเหตุที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การวางมาตรการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก
- (4) ให้เขียนเฉพาะส่วนที่คิดว่าคลาดเคลื่อนไปจากสภาพปกติ (ผิดปกติ) เท่านั้น
- (5) ให้หลีกเลี่ยงการค้นหาสาเหตุที่มาจากสภาพจิตใจของคน พยายามวิเคราะห์ไปทางด้านเครื่องจักรอุปกรณ์หรือวิธีการจัดการมากกว่า
- (6) อย่าใช้คำว่า “ไม่ดี” ในประโยคสำหรับช่อง “ทำไม”

## บทที่ 3

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ประชากรคือ ฝากระจกรถยนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 รวม 6 เดือน มีจำนวนฝากระจกรถยนต์ เท่ากับ 12,073 ชิ้น


#### 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- 2.1 แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
- 2.2 กราฟแท่ง
- 2.3 แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
- 2.4 แผนผังก้างปลา
- 2.5 WHY WHY WHY

#### 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการทดลองฝากระจกรถยนต์ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาผิวงานชุบไม่เรียบ โดยมีลำดับขั้นตอนตามแผนภาพดังนี้



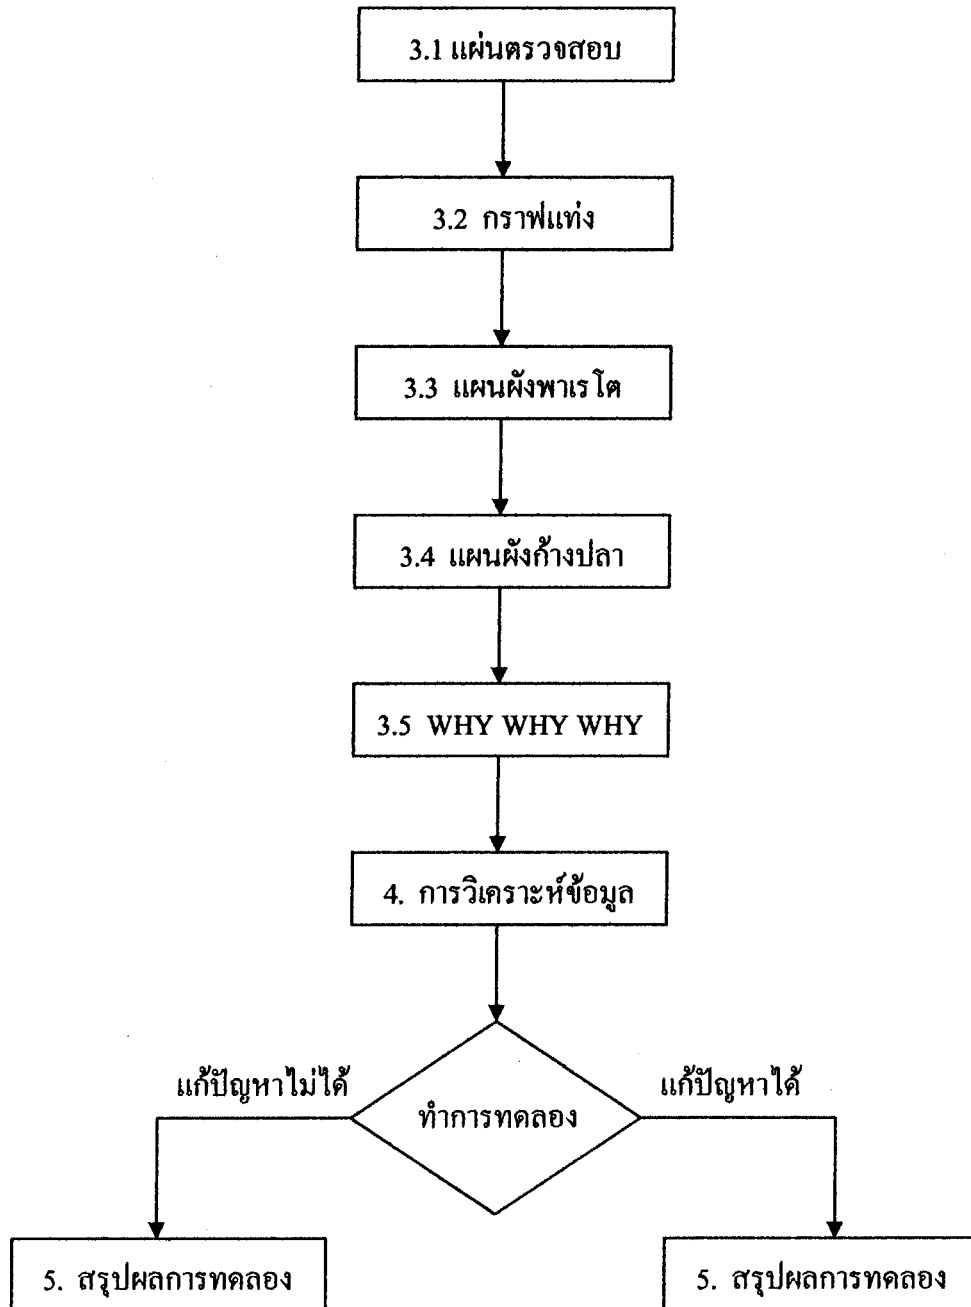

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหาวิงานซบไม่เรียบ

### 3.1 แผนตรวจสอบ

นำฝากระจกรถยนต์ที่ผ่านกระบวนการซบ โครเมียมเสร็จ มาบันทึกผลดีและผลเสียที่ได้จากการซบโครเมียม ลงในแผนตรวจสอบรายงานผลการผลิตที่ได้ออกแบบไว้ โดยผู้ทำการวิจัยทำการบันทึกข้อมูลไว้ 3 เดือน คือ เดือนมกราคม – มีนาคม 2552







จากข้อมูลแผ่นตรวจสอบรายงานผลการผลิตเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 จะแสดงให้เห็น ข้อมูลของผลชิ้นงานฝากระจกรถยนต์ที่เป็นของดี และฝากระจกรถยนต์ที่เป็นของเสียพร้อมกับระบุ ลักษณะเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการชุบ โครเมียม


### 3.2 กราฟแท่ง

เมื่อได้ข้อมูลตามแผ่นตรวจสอบได้ลงบันทึกไว้ในหัวข้อ 3.1 แล้ว ยังไม่สามารถ ระบุได้ถึงลักษณะเสียชนิดใด ที่ทำให้ฝากระจกรถยนต์เกิดของเสียในลักษณะนั้นมากที่สุด จึงนำ ข้อมูลตามแผ่นตรวจสอบนั้นมาจัดทำในรูปแบบของกราฟแท่งเพื่อหาความถี่ของข้อมูล เพื่อช่วยต่อ การวิเคราะห์ในขั้นต่อไป

กราฟแท่งที่ได้จัดทำเดือนมกราคม-มีนาคม 2552 จะแสดงให้เห็นถึงรายการ ลักษณะของเสียที่เกิดขึ้น โดยจากกราฟดังกล่าวจะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะผิวงานไม่เรียบ เป็น ลักษณะที่เกิดขึ้นมากที่สุดใน 3 เดือนดังกล่าว เมื่อทำออกมาในรูปแบบของร้อยละยังทำให้เห็น ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ เดือนมกราคม คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.02 เดือนกุมภาพันธ์ ร้อยละ 55.94 และเดือน มีนาคม ร้อยละ 32.20 ซึ่งเป็นปัญหาที่ควรหาสาเหตุและทำการแก้ไขเพื่อลดของเสียดังกล่าว


ตารางที่ 3.4 ปัญหาชิ้นงานเดือนมกราคม

เดือนมกราคม		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	6.00	3.21
รอยหลัง	6.00	3.21
เม็ด	77.00	41.18
เหลือง	0.00	0.00
โ	14.00	7.49
จุด PL	1.00	0.53
พอง	0.00	0.00
ทะลุ	0.00	0.00
ไหม้	0.00	0.00
ด้าน	0.00	0.00
ขาว	8.00	4.28
ซีกาก	7.00	3.74
ผิวไม่เรียบ	58.00	31.02
ฝุ่นเกาะ	5.00	2.67
คราบ	4.00	2.14
ขุ่นไม่คิด	0.00	0.00
อื่นๆ	1.00	0.53
รวม	187.00	100.00

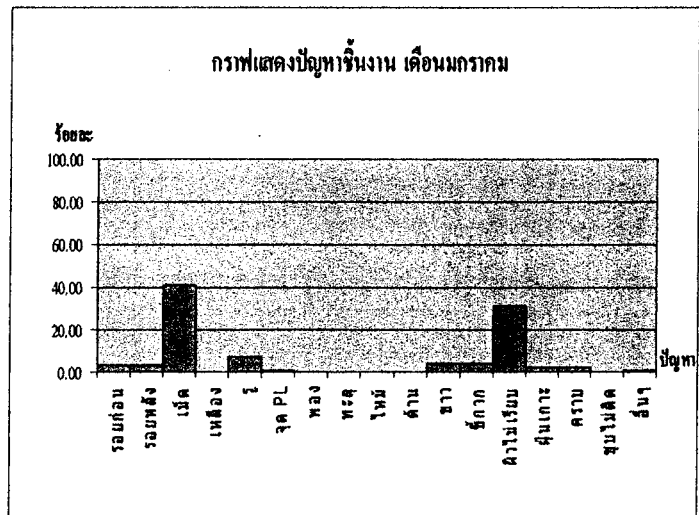


ตารางที่ 3.5 ปัญหาชิ้นงานเดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	11.00	1.82
รอยหลัง	23.00	3.80
เม็ด	117.00	19.31
เหลือง	7.00	1.16
รู	39.00	6.44
จุด PL	6.00	0.99
พอง	0.00	0.00
ทะลุ	0.00	0.00
ใหม่	1.00	0.17
ค้ำ	0.00	0.00
ขาว	14.00	2.31
ซีกาก	11.00	1.82
ผิวไม่เรียบ	339.00	55.94
ฝุ่นเกาะ	16.00	2.64
คราบ	4.00	0.66
ชุบไม่ติด	2.00	0.33
อื่นๆ	16.00	2.64
รวม	606.00	100.00

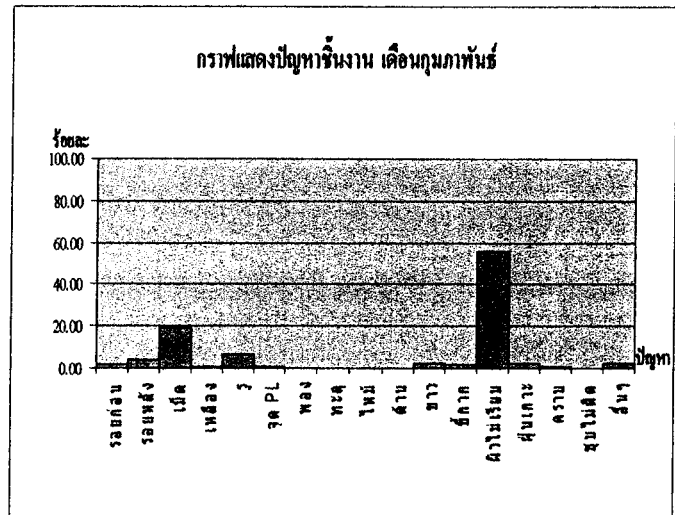

ตารางที่ 3.6 ปัญหาชิ้นงานเดือนมีนาคม

เดือนมีนาคม		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	14.00	2.50
รอยหลัง	23.00	4.11
เม็ด	202.00	36.14
เหลือง	0.00	0.00
รู	35.00	6.26
จุด PL	6.00	1.07
พอง	1.00	0.18
ทะลุ	0.00	0.00
ไหม้	1.00	0.18
ด้าน	0.00	0.00
ขาว	21.00	3.76
ซีกาก	45.00	8.05
ผิวไม่เรียบ	180.00	32.20
ฝุ่นเกาะ	14.00	2.50
คราบ	3.00	0.54
ชุบไม่ติด	1.00	0.18
อื่นๆ	13.00	2.33
รวม	559.00	100.00

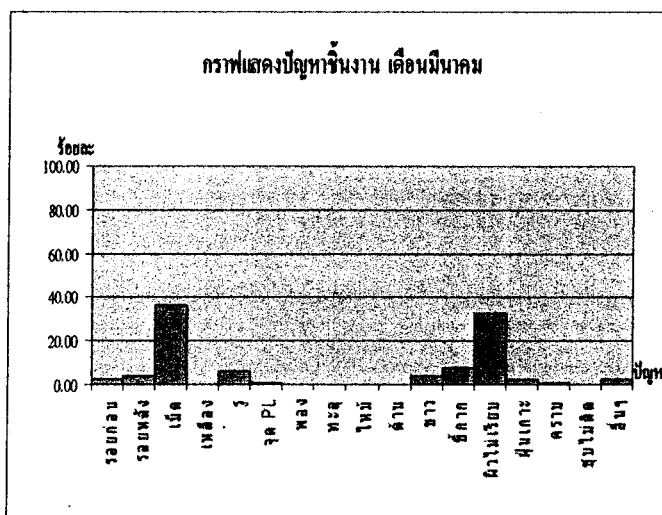




### 3.3 แผนผังพาเรโต

นำข้อมูลการแจกแจงของปัญหา ที่ได้จากการทำกราฟแท่งในหัวข้อ 3.2 ที่ผ่านมา แสดงการเรียงลำดับความถี่มากไปหาความถี่น้อย การตรวจพบปัญหาในกระบวนการทำงาน ซึ่งแสดงในรูปแบบของร้อยละ และร้อยละสะสม โดยเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อเลือกแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือผิวไม่เรียบ

ตารางที่ 3.7 ผลรวมปัญหาชิ้นงานเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม

ผลรวมเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม			
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
ผิวไม่เรียบ	577	42.68	42.68
เม็ด	396	29.29	71.97
รู	88	6.51	78.48
ซี่กาก	63	4.66	83.14
รอยหลัง	52	3.85	86.98
ขาว	43	3.18	90.16
ฝุ่นเกาะ	35	2.59	92.75
รอยก่อน	31	2.29	95.04
อื่นๆ	30	2.22	97.26
จุด PL	13	0.96	98.22
คราบ	11	0.81	99.04
เหลือง	7	0.52	99.56
ชุบไม่ติด	3	0.22	99.78
ไหม้	2	0.15	99.93
พอง	1	0.07	100.00
ทะลุ	0	0.00	100.00
ค้ำ	0	0.00	100.00
รวม	1352	100.00	

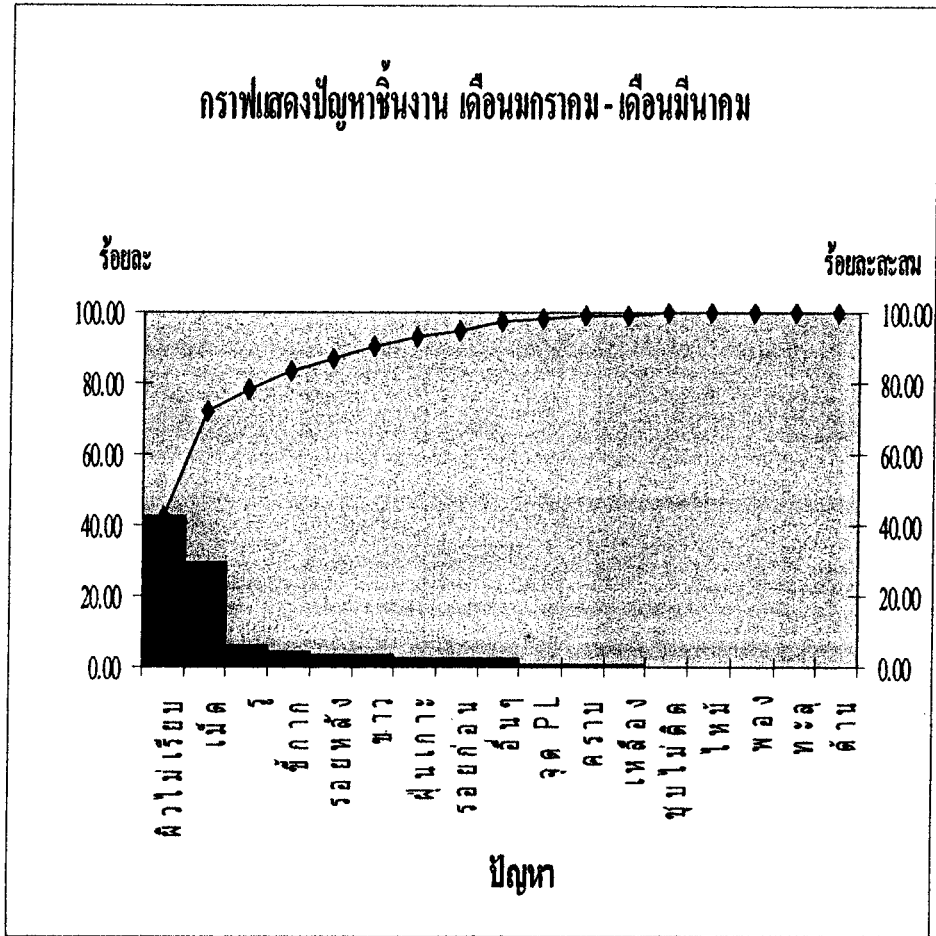


ภาพที่ 3.2 แผนผังพาเรโตแสดงปัญหาในงานเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม

### 3.4 แผนผังก้างปลา

จากแผนผังพาเรโตในหัวข้อ 3.3 ที่ผ่านมามีขั้นตอนต่อไปจะทำแผนผังก้างปลาจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาที่สุดเมื่อผ่านกระบวนการชุบโครเมียมคือ ลักษณะผิวงานไม่เรียบจึงนำสาเหตุนี้มาวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข

การทำแผนผังก้างปลาจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุโดยใช้หลักการของ 4M คือ Man (คน) Machine (เครื่องจักร) Method (วิธีการทำงาน) และ Material (วัตถุดิบ)

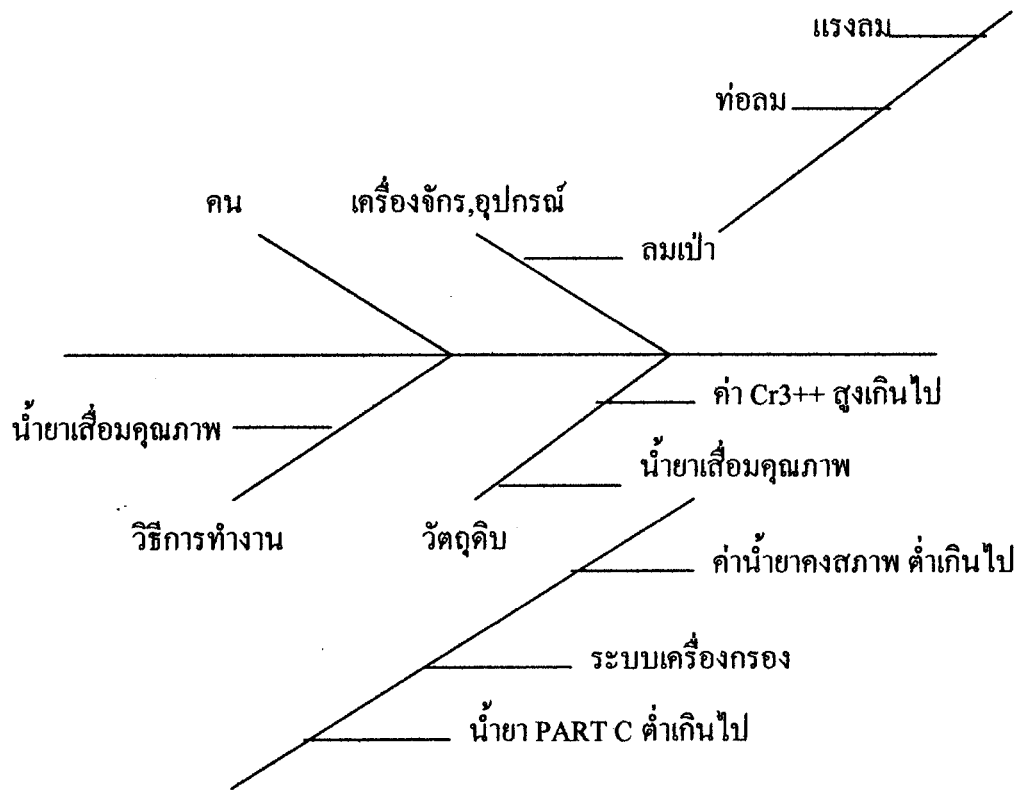

ภาพที่ 3.3 แผนผังก้างปลา

จากแผนผังก้างปลา สามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดชิ้นงานฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ ดังต่อไปนี้

#### 3.4.1 Man (คน)

จากการระดมสมองวิเคราะห์สาเหตุพบว่าไม่ทำให้เกิดปัญหาผิวงานไม่เรียบ

#### 3.4.2 Machine (เครื่องจักร)

- 1) เครื่องกำเนิดลมเป่าให้แรงลมสูงหรือต่ำเกินไป
- 2) ระยะห่างของท่อลมที่ใช้เป่าลมออกมา
- 3) ตำแหน่งการจับจิกชิ้นงานฝากระจกรถยนต์

#### 3.4.3 Method (วิธีการทำงาน)


การใช้น้ำยาที่เสื่อมคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต

#### 3.4.4 Material(วัตถุดิบ)

- 1) น้ำยาที่ใช้ผลิตมีค่า  $Cr_3^{++}$  สูงเกินไป
- 2) น้ำยาที่ใช้เสื่อมคุณภาพ
  - ค่าน้ำยาคงสภาพต่ำเกินไป
  - ระบบเครื่องกรองน้ำยา
  - ค่าน้ำยาสูตร C ต่ำเกินไป

#### 3.5 WHY WHY WHY

จากแผนผังก้างปลา สามารถมาจัดทำในรูปแบบของ WHY WHY WHY เพื่อให้สามารถจำกัดขอบเขต หาสาเหตุที่ทำให้ฝากระจกเกิดผิวงานไม่เรียบ โดยผู้วิจัยได้ทำการทดลองกับ บ่อชุบในกระบวนการชุบโครเมียม ทั้งหมด 3 บ่อ คือ บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทรเลส นิกเกิ้ล) และบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) สามารถเขียนเป็นรูปแบบ WHY WHY WHY ได้ดังต่อไปนี้

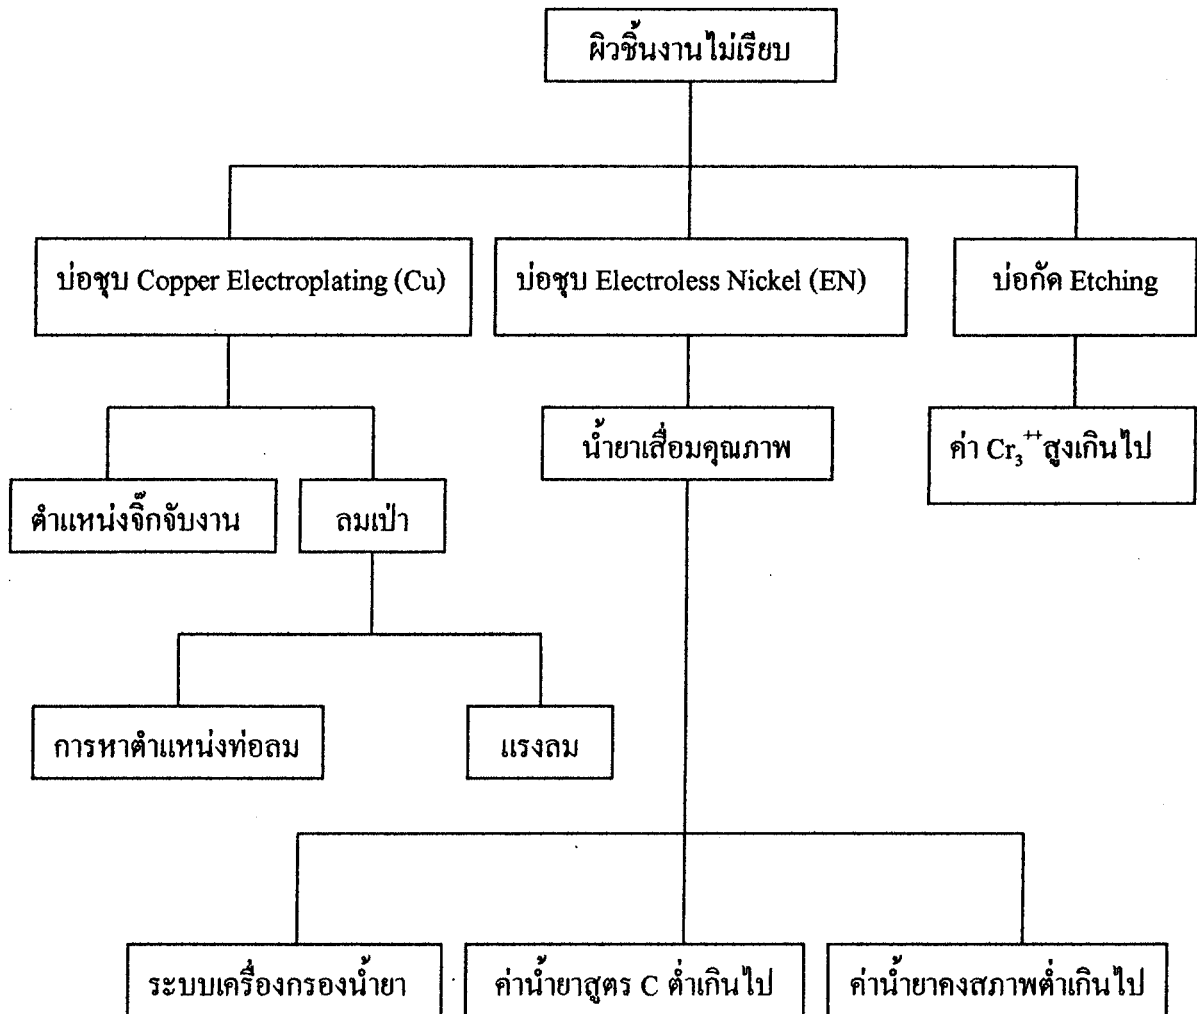

ภาพที่ 3.4 WHY WHY WHY

จากแผนผัง WHY WHY WHY ที่ได้กล่าวมา บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง) บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็คโทรเลส นิกเกิ้ล) และบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดชิ้นงานฝากระจกผิวไม่เรียบ ผู้วิจัยจึงได้ทำการทดลองต่างๆ ดังนี้

### 3.5.1 บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็คโทรเพลทติ้ง)

- 1) ทำการทดลองหาตำแหน่งจิกจับชิ้นงานฝากระจกรถยนต์
- 2) ทำการทดลองปรับแรงลม
- 3) ทำการทดลองหาตำแหน่งที่อลม

3.5.2 บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็คโทเรส นิกเกิ้ล)

- 1) ทำการทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยา
- 2) ทำการทดสอบค่าน้ำยาสูตร C
- 3) ทำการทดสอบค่าน้ำยาดงสภาพ

3.5.3 บ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง)


- 1) ทำการทดลองทดสอบค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

จากแผนผัง WHY WHY WHY ที่กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปจะทำการทดลองค่าต่างๆ ในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็คโทเรลทคัง) บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็คโทเรส นิกเกิ้ล) และบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) ดังต่อไปนี้

4.1 บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็คโทเรลทคัง)

ทำการทดลองหาค่าแห่งจับจิกชิ้นงานฝากระจกรถยนต์ การใช้จิกจับชิ้นงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน อาจส่งผลทำให้ชิ้นงานที่ชุบมีผิวไม่เรียบทำทดลองสร้างจิกสันในการจับชิ้นงานขนาด 107 ซม. ปกติใช้จิกยาวขนาด 115 ซม. ซึ่งมาตรฐานการทำจิกสามารถมีความยาวได้ไม่เกิน 115 ซม.

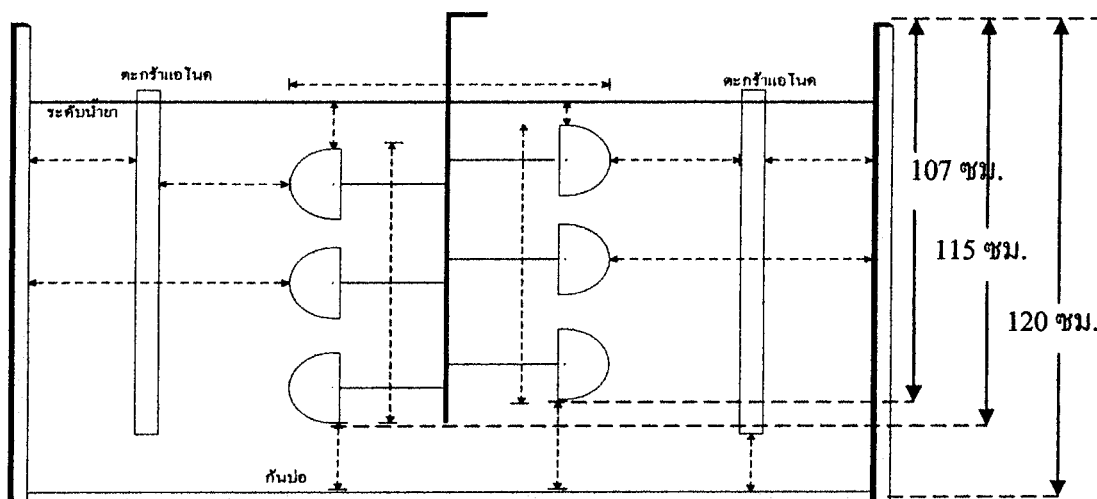

ภาพที่ 3.5 ลักษณะจิกจับชิ้นงานเมื่ออยู่ในบ่อชุบ

จากภาพที่ 3.5 ลักษณะการจับชิ้นงานฝากระจกรถยนต์ จะทำการทดลองสร้างจิ๊ก  
ต้นขนาดความยาว 107 ซม. เมื่อเทียบจากระดับน้ำยา แทนการใช้จิ๊กขนาดเดิม 115 ซม.

#### 4.2 ทำการทดลองปรับแรงลม

การคนน้ำยาโดยใช้ลมเป่าในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็ก  
โทรเพลตติ้ง) อาจส่งผลทำให้ชิ้นงานฝากระจกผิวไม่เรียบ ซึ่งในกระบวนการชุบโครเมียมที่ใช้จะมี  
บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง จึงได้ทำการ  
ทดลองดังนี้


4.2.1 ปิดลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง)  
ช่องที่ 2 ชั่วคราว

4.2.2 เพิ่มความแรงลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทร  
เพลตติ้ง) ช่องที่ 1 และ 2

4.2.3 ลดความแรงลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทร  
เพลตติ้ง) ช่องที่ 1 และ 2

#### 4.3 ทำการทดลองหาดำแหน่งท่อลม

การวางตำแหน่งของท่อลมที่เป่าในกระบวนการชุบโครเมียม อาจส่งผลให้ฝากระจก  
รถยนต์มีผิวไม่เรียบ จึงได้ทำการทดลองเพื่อหาดำแหน่งในการวางท่อลมที่เหมาะสม

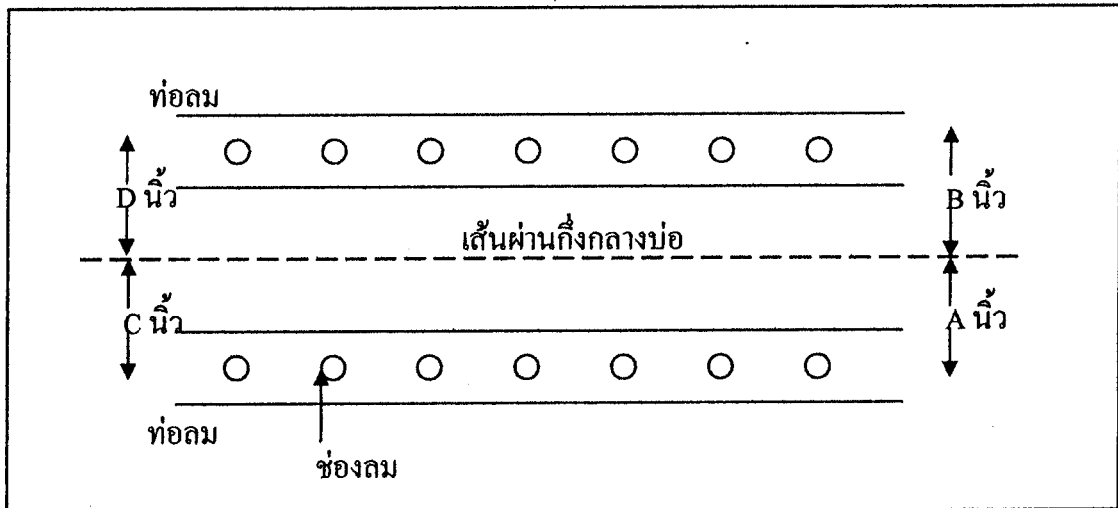

ภาพที่ 3.6 ระยะห่างระหว่างช่องลมกับจุดกึ่งกลางบ่อเมื่อมองจากมุมด้านบนของบ่อ

จากภาพที่ 3.1 เมื่อมองจากมุมด้านบนบ่อลงไปจะมีท่อลม 2 ท่อวางขนานกับแนวเส้นผ่านกึ่งกลางบ่อ ท่อทั้ง 2 นี้จะมีช่องลมเป็นรูกลมอยู่ที่ท่อเพื่อให้มีลมผ่านออกมาจากท่อ ช่องลมนี้มีระยะห่างจากเส้นผ่านกึ่งกลางบ่อคือระยะ A, B, C และ D ระยะห่างของท่อลมในกระบวนการชุบโครเมียมทั้งหมดมี 7 ช่อง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3.8 ระยะห่างของท่อลมของบ่อ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 1-7

ช่องที่	ระยะ A (นิ้ว)	ระยะ B (นิ้ว)	ระยะ C (นิ้ว)	ระยะ D (นิ้ว)
1	8.1	8.0	7.9	8.0
2	7.5	5.8	6.8	5.4
3	5.4	6.3	6.3	6.4
4	8	4.7	7.5	5.2
5	5.6	4.5	5.5	5.2
6	7.2	6.5	7.3	6.0
7	7.0	5.6	6.9	5.6

จากตารางที่ 3.8 จะแสดงให้เห็นถึงการวางระยะห่างของท่อลมทั้งหมด 7 ช่อง โดยแต่ละช่องจะวางในลักษณะภาพที่ 3.6

#### 4.4 บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทรเลส นิกเกิ้ล)

##### 4.4.1 ทำการทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยา

ระบบเครื่องกรองน้ำยาอาจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทำการทดลองโดยทำแผ่น A เปิดเครื่องกรองน้ำยา และแผ่น B ปิดเครื่องกรองน้ำยา

##### 4.4.2 ทำการทดสอบค่าน้ำยาสูตร C

ค่าน้ำยาสูตร C มีความเข้มข้นของน้ำยาค้ำเกินไป ทดลองปรับการเติมน้ำยาสูตร C

##### 4.4.3 ทำการทดสอบค่าน้ำยากงสภาพ

น้ำยากงสภาพอาจมีค่าความเข้มข้นต่ำเกินไป ปกติใช้น้ำยาในอัตราส่วน 0.5 ml/L ทดลองโดยการปรับค่าน้ำยาให้อยู่ในช่วง 0.7 – 1.0 ml/L



#### 4.5 บ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง)

##### 4.5.1 ทำการทดลองทดสอบค่า $Cr_3^{++}$ (โครเมียม 3 บวก บวก)

นำยาในบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) ในกระบวนการชุบโครเมียมมีทั้งหมด 2 บ่อ นำยาในบ่อนี้มีการทำปฏิกิริยาเคมีต่อกัน ทำให้เกิดค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) ซึ่งค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) นี้อาจมีค่าสูงเกินไป โดยปกติค่ามาตรฐานของ  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) อยู่ที่ 15-30  $\mu$ l

ทำการทดลองโดยการเก็บค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์มาเทียบกับค่ามาตรฐาน

ตารางที่ 3.9 การเก็บค่า CR 3++ (โครเมียม 3 บวก บวก)

วันที่	ค่า CR 3++ (โครเมียม 3 บวก บวก)	
	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
1 อา	35.3	37.86
2 จ	30.38	32.81
3 อ	33.97	35.23
4 พ	30.2	32.71
5 พฤ	30.2	32.71
6 ศ	35.23	35.86
7 ส	35.23	35.86
8 อา	34.15	34.77
9 จ	35.41	36.67
10 อ	34.14	35.41
11 พ	35.44	34.17
12 พฤ	35.44	36.07
13 ศ	32.91	31.64
14 ส	32.91	31.64
15 อา	45.55	37.97

ตารางที่ 3.9 (ต่อ)

วันที่	ค่า CR 3++ (โครเมียม 3 บวก บวก)	
	บ่อที่ 1	บ่อที่ 2
16 จ	36.71	43.38
17 อ	40.3	42.87
18 พ	41.69	37.58
19 พฤ	41.69	43.54
20 ศ	37.12	45.84
21 ส	37.12	45.84
22 อา	47.07	43.89
23 จ	38.65	31.37
24 อ	34.56	40.22
25 พ	34.25	41.16
26 พฤ	41.26	43.16
27 ศ	39.2	39.83
28 ส		
29 อา		
30 จ		
31 อ		

จากการเก็บค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า มีค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำถ่ายน้ำยาในบ่อ Etching ออก เพื่อลดค่า CR 3++ ลง

จากขั้นตอนการทดลองทั้งหมดที่ผู้วิจัยได้ลองทำการทดลองมาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาของการทดลองต่างๆ โดยผลของการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอในบทต่อไป

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการดำเนินการวิจัยที่ได้กล่าวมาในบทที่ 3 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์และแนวทางการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม แก้ไขปัญหาผิวงานชุบไม่เรียบ สำหรับในบทที่ 4 นี้ จะแสดงถึงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยแผ่นตรวจสอบ กราฟแท่ง แผนผังพาเรโต แผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY ซึ่งรายละเอียดของผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้

#### ตอนที่ 1 สถานภาพของประชากร

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้จำนวนฝากระจกรถยนต์ 12,073 ชิ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2552 โดยทำการทดลองดังนี้

##### 1.1 ป่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติง)

1.1.1 ทำการทดลองหาตำแหน่งจับจิกชิ้นงานฝากระจกรถยนต์

1.1.2 ทำการทดลองปรับแรงลม

1.1.3 ทำการทดลองหาตำแหน่งท่อลม

##### 1.2 ป่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทรเลส นิกเกิ้ล)

1.2.1 ทำการทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยา

1.2.2 ทำการทดสอบค่าน้ำยาสูตร C

1.2.3 ทำการทดสอบค่าน้ำยาคงสภาพ

##### 1.3 ป่อกัด Etching (เอ็ทซิง)

ทำการทดลองทดสอบค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก)

## ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

### 2.1 บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง)

#### 2.1.1 ทำการทดลองหาตำแหน่งจับจิกชิ้นงานฝากระจกรถยนต์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จิกจับชิ้นงานในตำแหน่งที่แตกต่างกันทดลองสร้างจิกสั้นในการจับชิ้นงานขนาด 107 ซ.ม. กติใช้จิกยาวขนาด 115 ซ.ม. ซึ่งมาตรฐานการทำจิกสามารถมีความยาวได้ไม่เกิน 115 ซ.ม. ได้ผลการทดลองตามตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลองการใช้จิกสั้นจับชิ้นงาน

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7	8
ลงชุบ	18	54	36	36	36	36	18	18
งานเสียรวม	5	10	14	12	12	13	6	1
งานเสียผิวไม่เรียบ	0	0	1	3	3	2	1	0

จากผลการทดลองใช้จิกสั้นขนาด 107 ซ.ม. แทนการใช้จิกยาวขนาด 115 ซ.ม. จับชิ้นงานตามตารางที่ 4.1 ผลการลงชุบงานทั้งหมด 8 ครั้ง ในครั้งที่ 3 – 7 พบว่า ยังมีจำนวนงานเสียผิวไม่เรียบ การใช้จิกสั้นจับชิ้นงานฝากระจกรถยนต์จึงไม่สามารถแก้ปัญหาผิวไม่เรียบได้

#### 2.1.2 ทำการทดลองปรับแรงลม

กระบวนการชุบ โครเมียมที่ใช้จะมีบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง จึงได้ทำการทดลองดังนี้

(1) ปิดลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 2 ชั่วคราว

ผลการทดลองปิดแรงลมช่องที่ 2 ชั่วคราว โดยเปิดลมช่องที่ 1 ใช้เพียงช่องเดียว ลงชุบงานฝากระจกรถยนต์ 18 ชิ้น ผิวไม่เรียบทั้งหมด 18 ชิ้น ผลการทดลองนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาผิวไม่เรียบได้

(2) เพิ่มความแรงลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 1 และ 2

ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองการเพิ่มแรงลม

ครั้งที่	จำนวน (ชั้น)	ช่องที่	จำนวน ผิวไม่เรียบ
1	18	1	0
2	18	1	0
3	18	1	1
4	18	2	6
5	18	2	4
6	18	2	5

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดลองลงชุบช่องที่ 1 และช่องที่ 2 ช่องละ 54 ชั้น รวม 108 ชั้น พบว่า ช่องที่ 1 ผิวไม่เรียบ 1 ชั้น ช่องที่ 2 ผิวไม่เรียบ 15 ชั้น ผลการทดลองการเพิ่มแรงลมในช่องที่ 1 และช่องที่ 2 ยังไม่สามารถแก้ปัญหาผิวไม่เรียบได้

(3) ลดความแรงลมบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 1 และ 2

ตารางที่ 4.3 ผลการทดลองการลดแรงลม

ราวที่	จำนวน (ชั้น)	ช่องที่	จำนวน ผิวไม่เรียบ
1	18	1	0
2	18	2	4
3	18	3	5
4	18	4	1
5	18	5	2
6	18	6	3

จากตารางที่ 4.3 ผลการทดลองพบว่าช่องที่ 1 ไม่พบปัญหาผิวไม่เรียบเมื่อลดความแรงลม แต่ช่องอื่นๆ ยังพบปัญหาผิวไม่เรียบอยู่ การลดแรงลมจึงไม่สามารถแก้ปัญหาผิวไม่เรียบได้

### 2.1.2 ทำการทดลองหาค่าแห่งท่อลม

การวางตำแหน่งของท่อลมที่เป่าในกระบวนการชุบโครเมียมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง สามารถหาระยะห่างได้ตามตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 1-7

ช่องที่	ระยะ A (นิ้ว)	ระยะ B (นิ้ว)	ระยะ C (นิ้ว)	ระยะ D (นิ้ว)
1	8.1	8.0	7.9	8.0
2	7.5	5.8	6.8	5.4
3	5.4	6.3	6.3	6.4
4	8	4.7	7.5	5.2
5	5.6	4.5	5.5	5.2
6	7.2	6.5	7.3	6.0
7	7.0	5.6	6.9	5.6

จากตารางที่ 4.4 สามารถวัดระยะห่างของท่อลมช่องที่ 1-7 จากนั้นจะทำการทดลองหาค่าแห่งท่อลมของการเกิดขึ้นงานผิวไม่เรียบในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง โดยใช้ชิ้นงานในการทดลองจำนวน 18 ชิ้น/ช่อง

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลองการหาค่าแห่งต่อลมในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu)  
(คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 1

ทดลองครั้งที่ 1		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	2
3	18	7
4	18	2
5	18	6
6	18	9
7	18	7

จากตารางที่ 4.5 ผลการทดลองหาค่าแห่งต่อลมในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu)  
(คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) Cu ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 1 พบว่า ในช่องที่ 1 มีงานลงชุบในบ่อ จำนวน  
18 ชิ้น ไม่มีจำนวนงานผิวไม่เรียบ ส่วนช่องที่ 2-7 มีจำนวนงานผิวไม่เรียบ จึงทำการทดลองอีกเป็น  
ครั้งที่ 2

ตารางที่ 4.6 ผลการทดลองการหาค่าแห่งในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์  
อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 2

ทดลองครั้งที่ 2		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	3
3	18	5
4	18	7
5	18	5
6	18	4
7	18	6

จากตารางที่ 4.6 ลงชุงงานช่องละ 18 ชิ้นเท่ากัน พบว่าช่องที่ 1 ไม่มีจำนวนงานผิวไม่เรียบ แต่ช่องที่ 2-7 ยังเกิดปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบ จึงทำการทดลองครั้งที่ 3 เพื่อทดสอบว่าช่องที่ 1 ไม่เกิดปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบอย่างแน่นอน

ตารางที่ 4.7 ผลการทดลองการหาค่าแห่งในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง ครั้งที่ 3

ทดลองครั้งที่ 3		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	1
3	18	4
4	18	3
5	18	8
6	18	8
7	18	7

จากการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง ตามตารางที่ 4.5-4.7 พบว่า ในช่องที่ 1 ไม่เกิดปัญหาชิ้นงานฝากระจกผิวไม่เรียบ แต่ช่องที่ 2-7 ยังคงเกิดปัญหาผิวไม่เรียบ จึงใช้ช่องที่ 1 เป็นต้นแบบในการเปรียบเทียบหาความแตกต่างกับช่องอื่น พบว่า ช่องที่ 1 ซึ่งพบปัญหาผิวไม่เรียบน้อยที่สุด มีระยะห่างระหว่างท่อลมประมาณ 8.0 นิ้ว ทุกระยะจึงทำการทดลองปรับระยะห่างท่อลมช่องที่ 2 ให้เท่ากับช่อง 1 คือใช้ระยะ A, B, C และ D ที่ 8 นิ้ว



ตารางที่ 4.8 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ทั้งหมด 7 ช่อง หลังทำการปรับระยะท่อลมช่องที่ 2

ช่องที่	ระยะ A (นิ้ว)	ระยะ B (นิ้ว)	ระยะ C (นิ้ว)	ระยะ D (นิ้ว)
1	8.1	8.0	7.9	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.1
3	5.4	6.3	6.3	6.4
4	8	4.7	7.5	5.2
5	5.6	4.5	5.5	5.2
6	7.2	6.5	7.3	6.0
7	7.0	5.6	6.9	5.6

เมื่อทำการปรับระยะห่างท่อลมช่องที่ 2 โดยใช้ช่องที่ 1 เป็นต้นแบบจึงทำการทดลองหาจำนวนผิวนานไม่เรียบ

ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 1

ทดลองครั้งที่ 1		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	1
3	18	7
4	18	5
5	18	4
6	18	4
7	18	3

ผลการทดลองปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 1 พบว่า จำนวนชิ้นงานไม่เรียบมีจำนวนลดลง จึงทำการทดลองต่อเป็นครั้งที่ 2

ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองลงชุมชนหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 2

ทดลองครั้งที่ 2		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	4
4	18	3
5	18	8
6	18	6
7	18	5

จากการทดลองปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 2 ไม่พบจำนวนชิ้นงานผิวไม่เรียบ จึงทำการทดลองต่อเป็นครั้งที่ 3

ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองลงชุมชนหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 2 ครั้งที่ 3

ทดลองครั้งที่ 3		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	5
4	18	6
5	18	3
6	18	3
7	18	7

สรุปผลการทดลองระยะห่างท่อลมที่วางในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 2 โดยใช้ช่องที่ 1 เป็นต้นแบบพบปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบน้อยลง จึงทำการขยายผลไปยังช่องที่ 3 และ 4 เพื่อแก้ปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบ

จากผลการปรับระยะห่างท่อลมในช่องที่ 1 และช่องที่ 2 จึงทำการปรับระยะห่างท่อลมในช่องที่ 3 และช่องที่ 4

ตารางที่ 4.12 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลตติ้ง) ช่องที่ 1-7 หลังทำการปรับระยะท่อลม ช่อง 3 และ 4

ช่อง Cu	ระยะ A (นิ้ว)	ระยะ B (นิ้ว)	ระยะ C (นิ้ว)	ระยะ D (นิ้ว)
1	8.1	8.0	7.9	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.1
3	8.0	8.1	8.0	7.9
4	8.0	8.0	8.0	8.0
5	5.6	4.5	5.5	5.2
6	7.2	6.5	7.3	6.0
7	7.0	5.6	6.9	5.6

เมื่อทำการปรับระยะห่างของท่อลมในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 จึงทำการทดลองหาจำนวนชิ้นงานผิวไม่เรียบ

ตารางที่ 4.13 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 1

ทดลองครั้งที่ 1		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	1
4	18	0
5	18	2
6	18	3
7	18	1

จากการทดลองปรับระยะห่างท่อลมในช่องที่ 3 และช่องที่ 4 พบว่า จำนวนผิวงานชุบไม่เรียบมีจำนวนลดลง

ตารางที่ 4.14 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 2

ทดลองครั้งที่ 2		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	0
4	18	0
5	18	2
6	18	2
7	18	4

ผลการทดลองครั้งที่ 2 ตามตารางที่ 4.14 ไม่พบจำนวนชิ้นงานผิวไม่เรียบ จึงทำการทดลองต่ออีกเป็นครั้งที่ 3

ตารางที่ 4.15 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 3 และ 4 ครั้งที่ 3

ทดลองครั้งที่ 3		
ช่อง Cu	จำนวนชิ้น / ราว	จำนวนชิ้นไม่เรียบ
1	18	1
2	18	0
3	18	0
4	18	1
5	18	2
6	18	7
7	18	4

สรุปผลการทดลองระยะท่อลมที่วางในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 3 และ 4 โดยใช้ช่องที่ 1 เป็นต้นแบบพบปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบน้อยลง ทำการขยายผลไปยัง ช่องที่ 5-7 เพื่อทำการแก้ปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบ โดยทำการปรับระยะห่างของช่องลม ได้ดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 ระยะห่างของท่อลมของบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่องที่ 1-7 หลังทำการปรับระยะท่อลม ช่องที่ 5-7

ช่องที่	ระยะ A (นิ้ว)	ระยะ B (นิ้ว)	ระยะ C (นิ้ว)	ระยะ D (นิ้ว)
1	8.1	8.0	7.9	8.0
2	8.0	8.0	8.0	8.1
3	8.0	8.1	8.0	7.9
4	8.0	8.0	8.0	8.0
5	8.1	8.0	7.9	8.0
6	8.0	8.1	8.0	7.9
7	7.9	8.0	8.1	8.0

เมื่อทำการปรับระยะห่างช่องที่ 5-7 จึงทำการทดลองหาจำนวนชิ้นงานผิวไม่เรียบ

ตารางที่ 4.17 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 5-7 ครั้งที่ 1

ทดลองครั้งที่ 1		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ชิ้น	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	1
3	18	0
4	18	0
5	18	0
6	18	1
7	18	0

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.17 พบว่า ช่องที่ 5-7 มีจำนวนผิวงานชุบไม่เรียบลดลง จึงทำการทดลองต่อเป็นครั้งที่ 2

ตารางที่ 4.18 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่องที่ 5-7 ครั้งที่ 2

ทดลองครั้งที่ 2		
ช่องที่	จำนวนชิ้น / ช่อง	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	1
4	18	0
5	18	0
6	18	0
7	18	1

จากผลการทดลองในตารางที่ 4.18 พบว่า ช่องที่ 5-7 มีจำนวนผิวงานชุบไม่เรียบลดลง จึงทำการทดลองต่อเป็นครั้งที่ 3

ตารางที่ 4.19 ผลการทดลองลงชุบหลังปรับระยะท่อลมช่อง 5-7 ครั้งที่ 3

ทดลองครั้งที่ 3		
ช่อง Cu	จำนวนชิ้น / ราว	จำนวนผิวไม่เรียบ
1	18	0
2	18	0
3	18	1
4	18	0
5	18	1
6	18	0
7	18	1

จากผลการทดลองตามตารางที่ 4.19 พบว่า จำนวนผิวไม่เรียบลดลง สรุปผลการทดลองทั้งหมดจากการปรับระยะห่างท่อลมสามารถช่วยแก้ปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบได้

## 2.2 บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็คโทเรส นิกเกิล)

### 2.2.1 ทำการทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยา

ระบบเครื่องกรองน้ำยาอาจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ทำการทดลองโดยทำแผน A เปิดเครื่องกรองน้ำยา และแผน B ปิดเครื่องกรองน้ำยา

ตารางที่ 4.20 ผลการทดลอง ระบบการกรองน้ำยา Electroless Nickel (EN) (อีเล็คโทเรส นิกเกิล)

แผน	จำนวน (ชิ้น)	งานดี (ชิ้น)	งานเสีย (ชิ้น)	ผิวไม่เรียบ (ชิ้น)	% งานเสีย ผิวไม่เรียบ
A	36	27	9	2	22.20%
B	36	21	15	3	20.00%

จากตารางที่ 4.20 ผลการทดลองระบบการกรองน้ำยาบ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทเรส นิกเกิล) ทำการทดลองโดยการเปิดและปิดเครื่องกรองน้ำยา พบว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานผิวไม่เรียบได้ โดยการเปิดเครื่องกรองน้ำยา มีเปอร์เซ็นต์งานเสียลักษณะผิวไม่เรียบจำนวน 22.20% และการปิดเครื่องกรองน้ำยา มีเปอร์เซ็นต์งานเสียลักษณะผิวไม่เรียบจำนวน 20.00%

### 2.2.2 ทำการทดสอบค่าน้ำยาสูตร C

ทำการตรวจสอบค่าน้ำยาสูตร C พบว่ามีค่าน้ำยาดำเกินไป ค่าน้ำยาอยู่ที่ 58 ml/l ค่ามาตรฐานการใช้งานเท่ากับ 50- 0 ml/l จึงทำการเติมน้ำยาสูตร C สูงถึง 64 ml/l ผลการทดลองชุบงานฝากระจกยังมีชิ้นงานผิวไม่เรียบเกิดขึ้น

### 2.2.3 ทำการทดสอบค่าน้ำยาคงสภาพ

ทำการตรวจสอบค่าน้ำยาคงสภาพ พบว่า ค่าน้ำยาคงสภาพมีค่าต่ำเกินไป ปกติใช้ 0.5 ml/l ทดลองโดยการปรับค่าน้ำยาให้อยู่ในช่วง 0.7-1.0 ml/l ผลการทดลองหลังการปรับน้ำยาคงสภาพยังเกิดปัญหาผิวไม่เรียบ

## 2.3 ปอกัด Etching (เอ็ทซิ่ง)

จากการเก็บค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า มีค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) สูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงทำถายน้ำยาในบ่อ Etching (เอ็ทซิ่ง) ออก เพื่อลดค่า  $Cr_3^{++}$  ลงได้ผลตามตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 ค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) ในบ่อกัด Etching (เอ็ทซิ่ง)

Type of Sample	Term of analysis	Analytical	Standard
		value	value
Electroless Nickel Bath	Novaganth Ni HC Part A, ml/l	31.7	26-36
(Noviganth Ni HC)	Novaganth Ni HC Part B, ml/l	26.6	24-34
(EN-091)	Novaganth Ni HC Part C, ml/l	53.5	50-70
	pH	9.0	8.5-9.3
	Stabilizer, mg/l	0.8	0.5-1.0



จากการถ่ายน้ำยาบอกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) ออก เพื่อลดค่า  $Cr_3^{++}$  ลง แล้วทำการวัดค่าที่ได้ ตามตารางที่ 4.21 พบว่า ในน้ำยาบอกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) ประกอบไปด้วยน้ำยาสูตร A มีค่าเท่ากับ 31.7 ml/l ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 26-36 ml/l น้ำยาสูตร B มีค่าเท่ากับ 26.6 ml/l ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 24-34 ml/l น้ำยาสูตร C มีค่าเท่ากับ 53.5 ml/l ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50-70 ml/l ค่า pH มีค่าเท่ากับ 9.0 ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 8.5-9.3 และค่าน้ำยากงสภาพ 0.8 ml/l ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 0.5-1.0

ผลการวัดค่าส่วนประกอบของน้ำยาบอกัด Etching (เอ็ทซิ่ง) ทั้งหมด พบว่า ทุกค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานแต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาผิวไม่เรียบได้

จากผลการทดลองทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น การทดลองหาค่าแหน่งท่อลมในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) เป็นวิธีที่สามารถแก้ปัญหาผิวงานไม่เรียบได้ ผู้วิจัยจึงนำวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมาใช้ในการผลิตฝากระจกรถยนต์ในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 โดยวิเคราะห์ในรูปแบบของแผ่นตรวจสอบ กราฟแท่ง และจัดทำแผนผังพาเรโต เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการหาค่าแหน่งท่อลมดังกล่าว สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบได้

ตารางที่ 4.22 รายงานผลการผลิตเดือนเมษายน


เดือน	D A T E	ปริมาณการผลิต สัปดาห์ละ																
		ACCEPT				REJECT				SAP/PCS								
		TOTAL	QC	MATL	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น
1	54	54	3	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
2	0																	
3	54	54	4	4	6	8									2			
4	18	18	1		1	2										1		
5	0																	
6	36	36	26		3	4	1	1							1			
7	71	71	44	2	1	8	10	2							1	2	1	
8	126	126	72	5	1	1	2	45	1	18	3	1	2	3	5	5	5	1
9	90	90	59	4				27	1	11	3			1	5	6		1
10	35	35	11	2				21		7	1	2	2	2	1	5	2	1
11	0							0										
12	0							0										
13	0							0										
14	0							0										
15	0							0										
16	0							0										
17	0							0										
18	0							0										
19	0							0										
20	0							0										
21	162	162	144					17	1	13	1					2	1	
22	126	126	81	2	3	1	2	39	2	16	2					7	11	
23	54	54	37					14	1	11							1	
24	54	54	39	4				10	1	6					2		2	
25	108	108	83	4				19	1	9	2				1		1	2
26	0							8										
27	108	108	85					23	3	10	2				1	1	1	1
28	162	162	104	3	2	2	2	49	1	34	1				3	1	8	1
29	90	90	57	3	1	3	1	23		13	2				1	4	3	
30	108	108	72	1	1	1	4	29		20	3					2	3	1






ตารางที่ 4.25 ปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน

เดือนเมษายน		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	14.00	3.77
รอยหลัง	22.00	5.93
เม็ด	182.00	49.06
เหลือง	2.00	0.54
รู	24.00	6.47
จุด PL	1.00	0.27
พอง	8.00	2.16
ทะลุ	0.00	0.00
ใหม่	0.00	0.00
ค้ำ	0.00	0.00
ขาว	18.00	4.85
จี้กาก	29.00	7.82
ผิวไม่เรียบ	48.00	12.94
ฝุ่นเกาะ	14.00	3.77
คราบ	0.00	0.00
ชุบไม่คิด	6.00	1.62
อื่นๆ	3.00	0.81
รวม	371.00	100.00

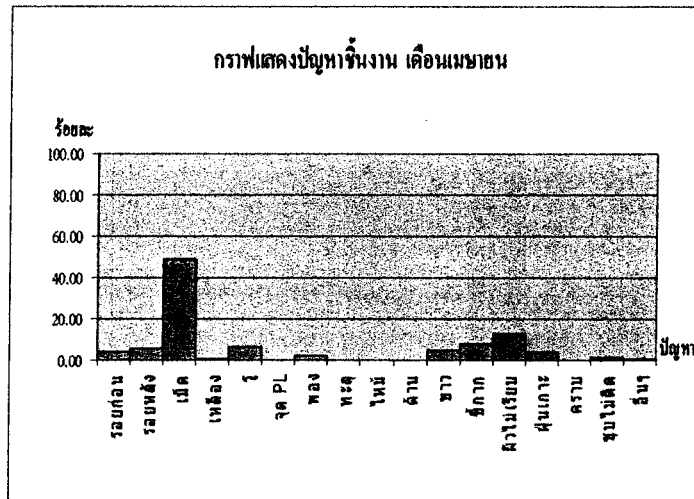


ตารางที่ 4.26 ปัญหาชิ้นงานเดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	24.00	3.39
รอยหลัง	51.00	7.21
เม็ด	387.00	54.74
เหลือง	0.00	0.00
รู	23.00	3.25
จุด PL	12.00	1.70
พอง	2.00	0.28
ทะลุ	0.00	0.00
ใหม่	2.00	0.28
ค้ำ	0.00	0.00
ขาว	31.00	4.38
จี้กาก	71.00	10.04
ผิวไม่เรียบ	48.00	6.79
ฝุ่นเกาะ	31.00	4.38
คราบ	3.00	0.42
ชุบไม่ติด	3.00	0.42
อื่นๆ	19.00	2.69
รวม	707.00	100.00

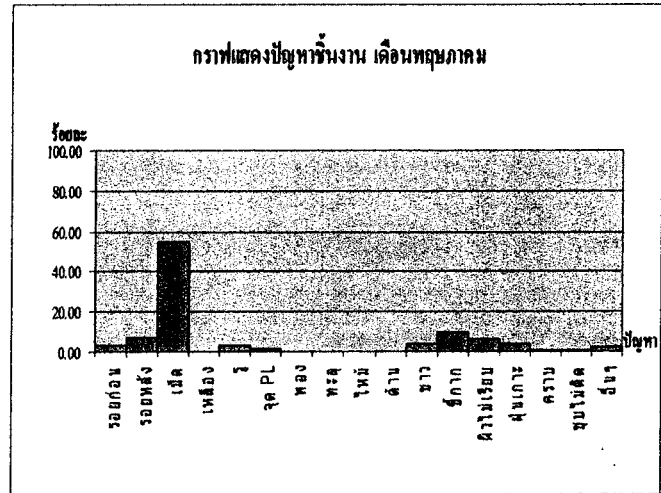


ตารางที่ 4.27 ปัญหาชิ้นงานเดือนมิถุนายน

เดือนมิถุนายน		
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ
รอยก่อน	15.00	2.22
รอยหลัง	48.00	7.11
เม็ด	257.00	38.07
เหลือ	8.00	1.19
รู	45.00	6.67
จุด PL	20.00	2.96
พอง	0.00	0.00
ทะลุ	0.00	0.00
ไหม้	1.00	0.15
ค้ำ	1.00	0.15
ขาว	63.00	9.33
ซีกาก	102.00	15.11
ผิวไม่เรียบ	51.00	7.56
ฝุ่นเกาะ	40.00	5.93
คราบ	2.00	0.30
ชุบไม่ติด	3.00	0.44
อื่นๆ	19.00	2.81
รวม	675.00	100.00

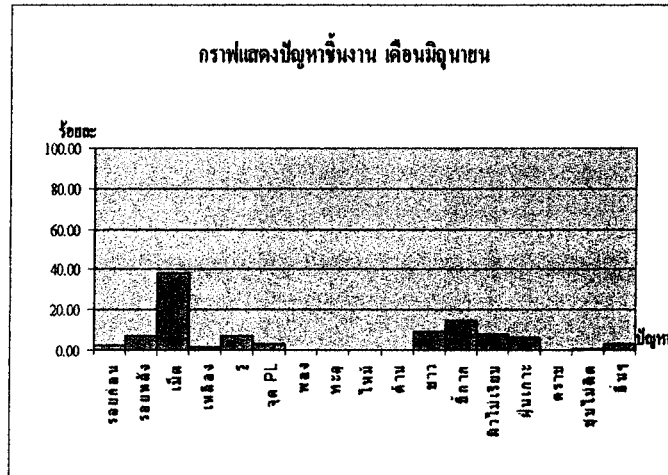


ตารางที่ 4.28 ผลรวมปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน

ผลรวมเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน			
ปัญหา	จำนวน	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
เม็ด	826.00	47.12	47.12
จี้กาก	202.00	11.52	58.64
ผิวไม่เรียบ	147.00	8.39	67.03
รอยหลัง	121.00	6.90	73.93
ขาว	112.00	6.39	80.32
รู	92.00	5.25	85.57
ฝุ่นเกาะ	85.00	4.85	90.42
รอยก่อน	53.00	3.02	93.44
อื่นๆ	41.00	2.34	95.78
จุด PL	33.00	1.88	97.66
ซุบไม่ติด	12.00	0.68	98.35
เหลือง	10.00	0.57	98.92
พอง	10.00	0.57	99.49
คราบ	5.00	0.29	99.77
ไหม้	3.00	0.17	99.94
ค้ำ	1.00	0.06	100.00
ทะลุ	0.00	0.00	100.00
รวม	1753.00	100.00	

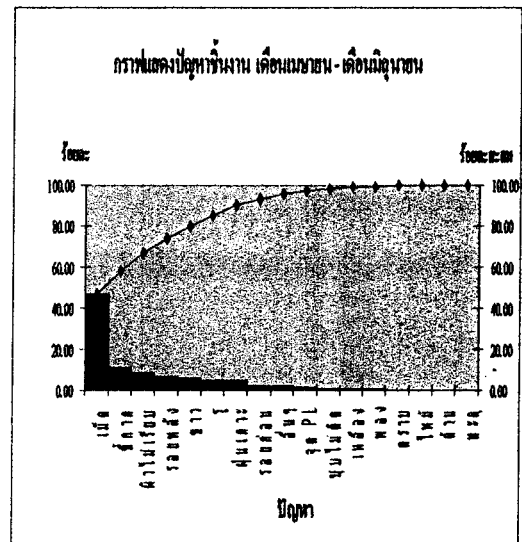



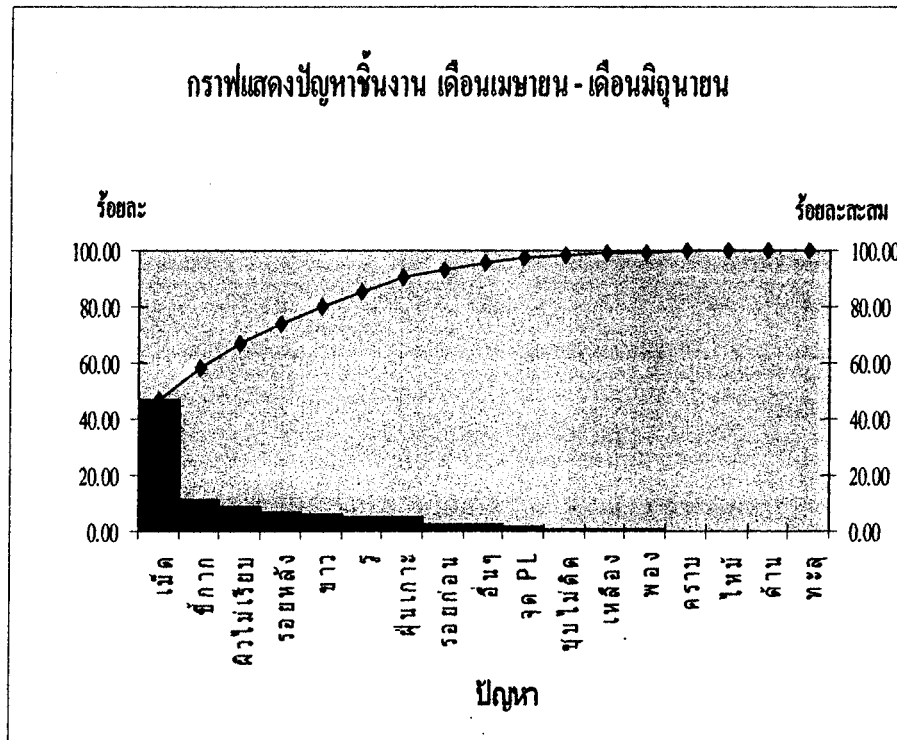

ภาพที่ 4.1 แผนผังพาเรโตแสดงปัญหาชิ้นงานเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน

### ตอนที่ 3 ข้อสรุปที่ได้จากการทดลอง

จากการทดลองที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

#### 3.1 บ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง)

##### 3.1.1 ทำการทดลองหาตำแหน่งจับจิกชิ้นงานฝากระจกรถยนต์

การใช้จิกจับชิ้นงานในตำแหน่งที่แตกต่างกัน ทำการทดลองสร้างจิกสั้นในการจับชิ้นงานขนาด 107 ซม. ปกติใช้จิกยาวขนาด 115 ซม. ผลการทดลองยังเกิดปัญหาชิ้นงานที่ชุบมีผิวไม่เรียบ

##### 3.1.2 ทำการทดลองปรับแรงลม

การปิดลม การเพิ่มแรงลม และการลดแรงลมในบ่อ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ไม่สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานชุบผิวไม่เรียบได้

### 3.1.3 ทำการทดลองหาตำแหน่งท่อลม

การหาตำแหน่งของการเกิดชิ้นงานผิวไม่เรียบ โดยทำการปรับระยะท่อลม ในบ่อ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) ช่อง 2-7 ตามต้นแบบช่อง 1 สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานชุบผิวไม่เรียบได้

## 3.2 บ่อชุบ Electroless Nickel (EN) (อีเล็กโทรเลส นิกเกิล)

### 3.2.1 ทำการทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยา

ระบบการกรองน้ำยาบ่อชุบ Electroless Nickel (EN) ทดลองระบบเครื่องกรองน้ำยาบ่อ ยังเกิดปัญหาชิ้นงานชุบผิวไม่เรียบ

### 3.2.2 ทำการทดสอบค่าน้ำยาสูตร C

ค่าน้ำยาสูตร C ดำเนินไป ทำการปรับน้ำยาสูตร C ให้สูงขึ้น ผลการทดลอง หลังการปรับน้ำยาคงสภาพยังเกิดปัญหาผิวไม่เรียบ

### 3.2.3 ทำการทดสอบค่าน้ำยาคงสภาพ

ค่าน้ำยาคงสภาพดำเนินไป ทำการปรับค่าน้ำยาคงสภาพ ผลการทดลอง หลังการปรับน้ำยาคงสภาพยังเกิดปัญหาผิวไม่เรียบ

## 3.3 บ่อกัด Etching (เอ็ทซิง)

ทำการทดลองทดสอบค่า  $Cr_3^{++}$  (โครเมียม 3 บวก บวก) มีค่า  $Cr_3^{++}$  สูงเกินไป ทดลองปรับค่า  $Cr_3^{++}$  หลังการปรับน้ำยาคงสภาพยังเกิดปัญหาผิวไม่เรียบ

สำหรับรายละเอียดผลการวิจัยที่กล่าวมานี้ จะทำการสรุปให้เห็นรายละเอียดอีกครั้งใน บทที่ 5 ซึ่งเป็นการสรุปการวิจัยทั้งหมดแยกในแต่ละขั้นตอนและยังกล่าวถึงข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ในงานอื่นต่อไป

## บทที่ 5

### สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียมใน หจก. ศรีทองอีเล็คโทรเคมีเคิล โดยใช้หลักการแก้ปัญหาทางด้านการจัดการคุณภาพในกระบวนการทำงานคือ แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดของเสียที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากคุณภาพผิวชิ้นงานที่ทำการผลิต

#### 1. สรุปการวิจัย

##### 1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.1.1 เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ

1.1.2 เพื่อหาวิธีลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ โดยการใช้เครื่องมือแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY

##### 1.2 วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ใช้ประชากรคือ ฝากระจกรถยนต์ ซึ่งเป็นข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 รวม 6 เดือน มีจำนวนฝากระจกรถยนต์เท่ากับ 12,073 ชิ้น โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาบันทึกผลการผลิตของฝากระจกรถยนต์ลงในแบบฟอร์มแผ่นตรวจสอบ จากนั้นนำผลการผลิตที่ได้มาจัดทำเป็นกราฟแท่ง จากนั้นนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ในแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อการจัดการคุณภาพในการผลิตชิ้นงานชุบโครเมียม

### 1.3 ผลการวิจัย

1.3.1 จากการศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบในกระบวนการชุบโครเมียม พบว่า สาเหตุดังกล่าวมาจากตำแหน่งท่อลมในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง)

1.3.2 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดฝากระจกรถยนต์ผิวไม่เรียบ โดยใช้เครื่องมือแผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) กราฟ แผนผังพารेटโต (Pareto Diagram) แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause & Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา และ WHY WHY WHY ในบ่อชุบ Copper Electroplating (Cu) (คอร์ปเปอร์ อีเล็กโทรเพลทติ้ง) โดยทำการปรับระยะท่อลมช่อง 2-7 ตามต้นแบบช่อง 1 สามารถแก้ปัญหาชิ้นงานชุบผิวไม่เรียบได้

## 2. อภิปรายผล

จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีอุปสรรคในการทำค่อนข้างมาก สาเหตุต่างๆมีดังต่อไปนี้

- 2.1.1 ปัญหาในการจัดการคุณภาพของชิ้นงาน ผู้วิจัยไม่มีความถนัดในการจัดการของเสียในกระบวนการผลิตงานชุบโครเมียม จึงทำให้เข้าใจปัญหาไม่ถ่องแท้
- 2.1.2 ต้องอาศัยเวลาในการเก็บข้อมูลและทำการทดลอง ทำให้แก้ปัญหาได้ล่าช้า
- 2.1.3 ผู้ให้ข้อมูลในการทำวิจัยไม่ค่อยมีเวลาในการให้คำปรึกษา เนื่องจากมีงานที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ประจำมาก

## 3. ข้อเสนอแนะ

### 3.1.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

สามารถนำหลักการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้น ไปใช้ในการแก้ปัญหากับชิ้นงานที่คล้ายหรือมีลักษณะเดียวกัน เพื่อสามารถลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตต่อไป

### 3.1.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตชิ้นงานชุบโครเมียม โดยแก้ปัญหากับสาเหตุที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ผิวงานชุบไม่เรียบ ยังมีปัญหาอื่นๆ เช่น เม็ด รอย รู ขาว ด้าน พอง ฯลฯ ซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาหลักต่อไป

**บรรณานุกรม**

## บรรณานุกรม

“7 QC” สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ค้นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2552 จาก

[http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com\\_content&task=view&id=35&Itemid=42](http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=42)

แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) (ปัญญา คำพยา: 2550)

บัญญัติ นิยมवास มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ “WHY WHY WHY”

ค้นคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2552 จาก

<http://www.mengineer.files.wordpress.com/2008/08/why-why-analysis.ppt>

**ประวัติผู้ศึกษา**

<b>ชื่อ</b>	นางสาวอรุษา ทิมทอง
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	19 พฤษภาคม 2520
<b>สถานที่เกิด</b>	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
<b>ประวัติการศึกษา</b>	บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541
<b>สถานที่ทำงาน</b>	หจก. ศรีทองอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
<b>ตำแหน่ง</b>	เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต